

arch. Emilio Caravatti

arch. Roberto Cosenza



arch. Carlo Crippa



COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE

(art.25 e 34 DPR 554 del 1999)

FASE 1A | RECUPERO FUNZIONALE EX PAD. 18

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

Architettura:

Emilio Caravatti Roberto Cosenza Carlo Crippa architetti
via Spluga 10 - 20900 Monza (MB) T +39 039 327425 F +39 039 2319385 e-mail: studio@emiliocaravatti.it

Strutture:

FVPROGETTI s.r.l.
via Ripamonti 44 - 20141 Milano

Impianti elettrici:

Studio Osvaldo Bogliani
via XXIII Marzo 121 - 28100 Novara

Impianti termici e sanitari:

MC2 Studio
Via Giordano Bruno 191 - 10134 Torino

Controllo dei costi:

POLISTUDIO s.n.c.
Via Roma 56 - 23891 Barzanò (LC)

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE EX PADIGLIONE 18

APPROCCIO METODOLOGICO E RILIEVO FOTOGRAFICO



A termini di legge sono vietate le riproduzioni anche parziali non preventivamente autorizzate

A0.05

scala


data 08.06.2012

rev.

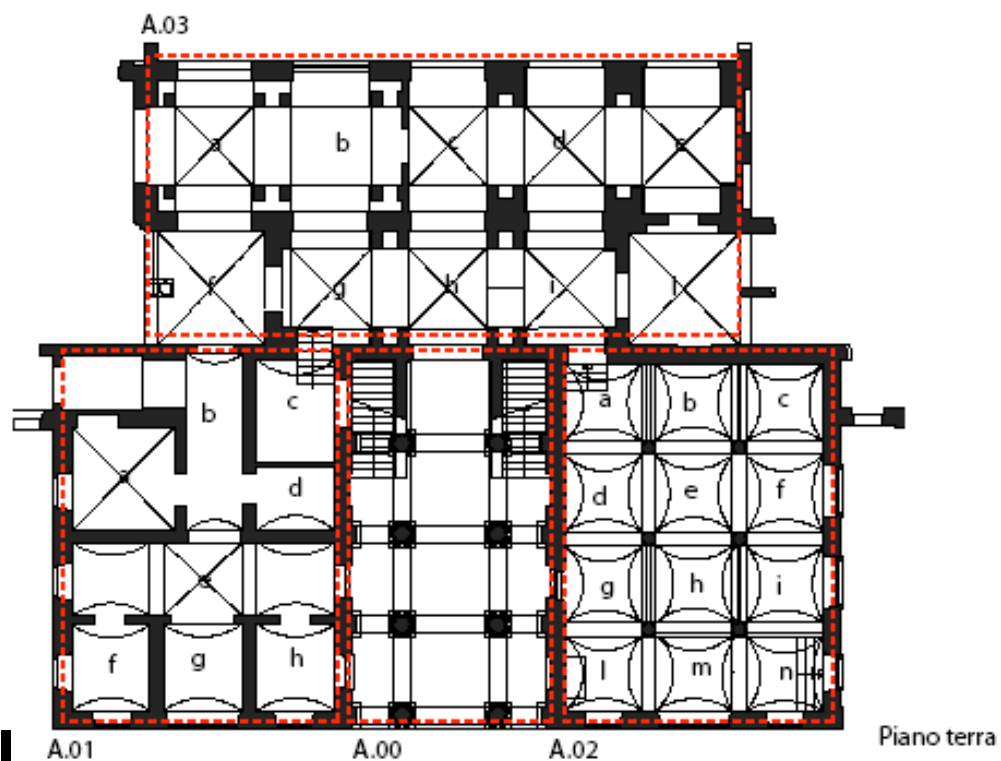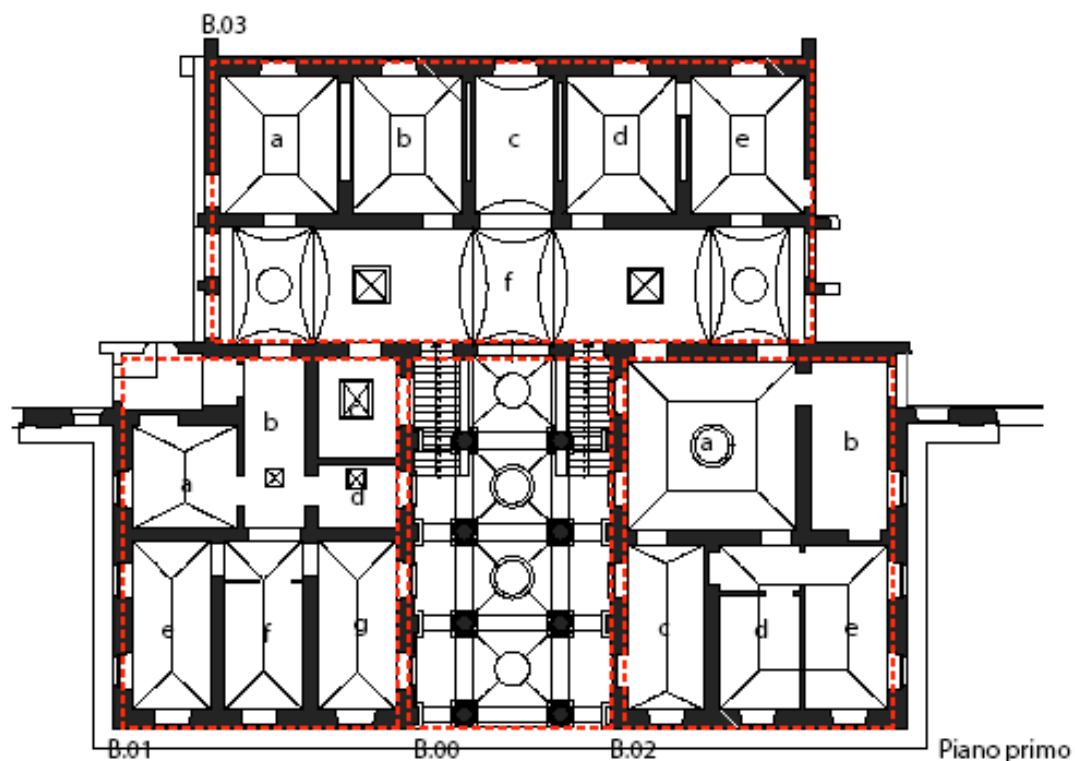

INTERNI

INTERNI

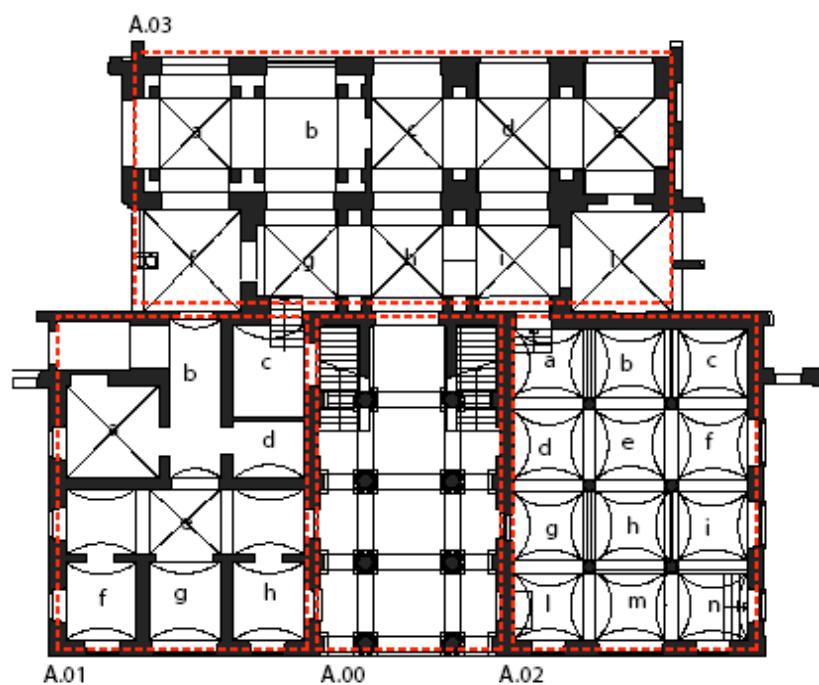

Piano terreno



Volte in laterizio

Colonne in granito

| A.00.03 |




Fascia marcapiano in arenaria

Pareti con intonaco liscio

Basamento colonne in granito

| A.00.00 |

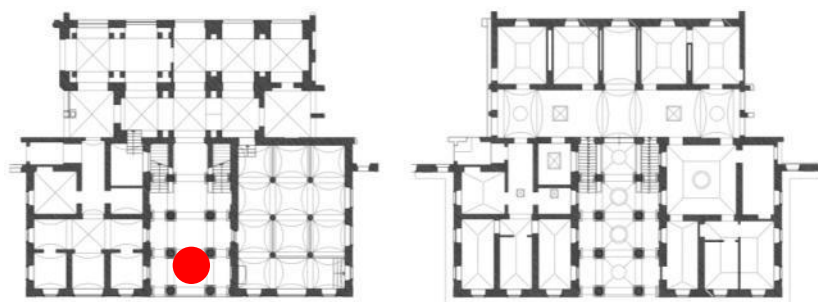




← Colonne in granito


| A.00.06|



← Lucernari

| A.00.05|

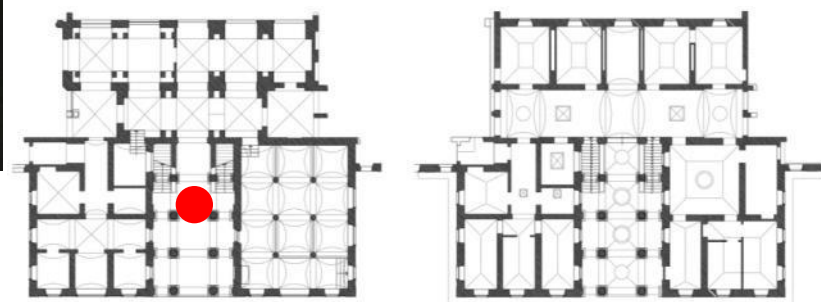

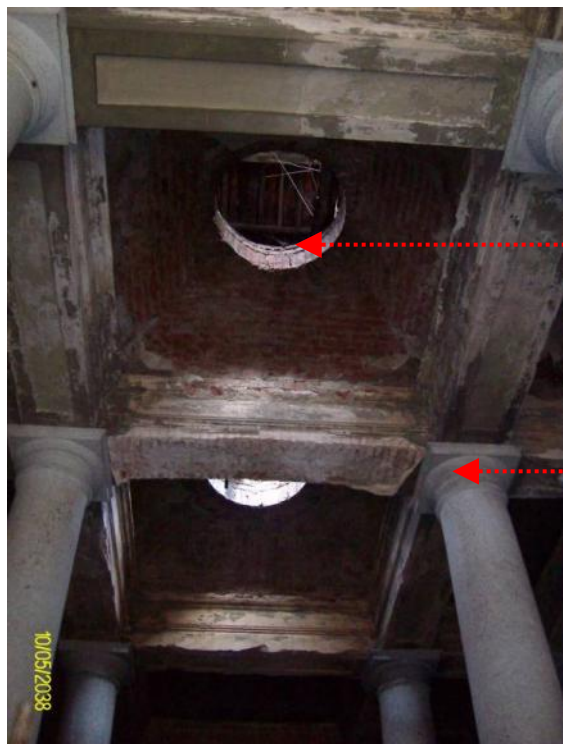

Lucernari

Capitelli in granito


| A.00.11 |



Trabeazioni intonacate con fasce

Lacerti di intonaco

| A.00.04 |

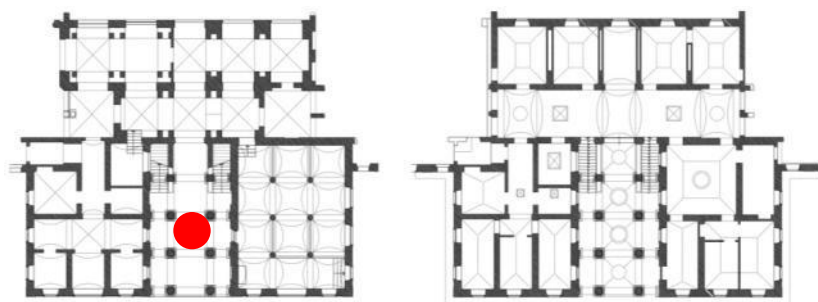




| A.00.s.01|



| A.00.d.01|

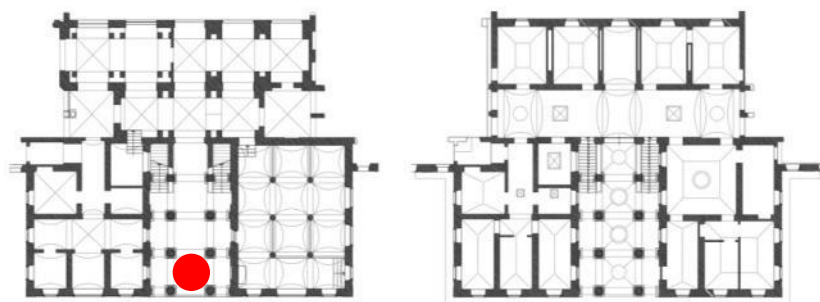




| A.00.s.02|




| A.00.d.02|

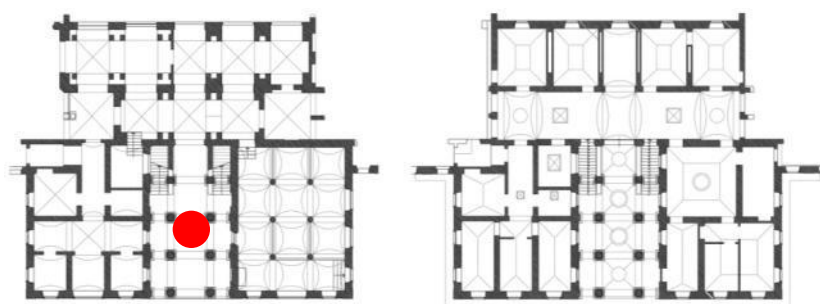

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.00. PT


COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18

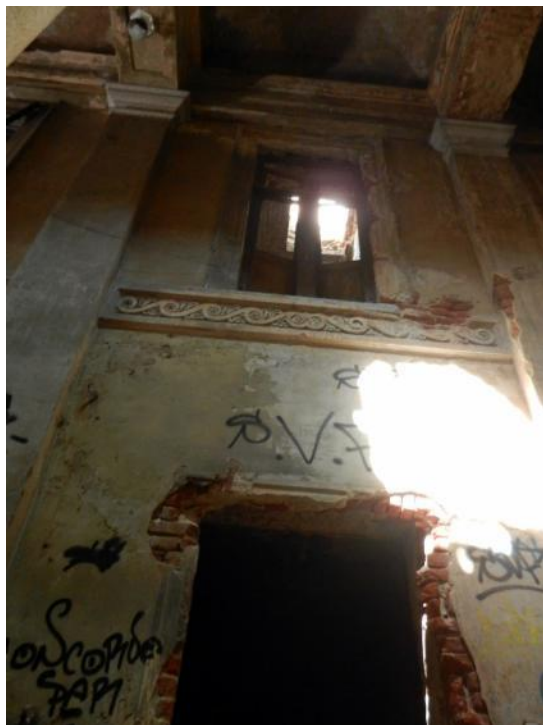

| A.00.s.03|



| A.00.d.03|

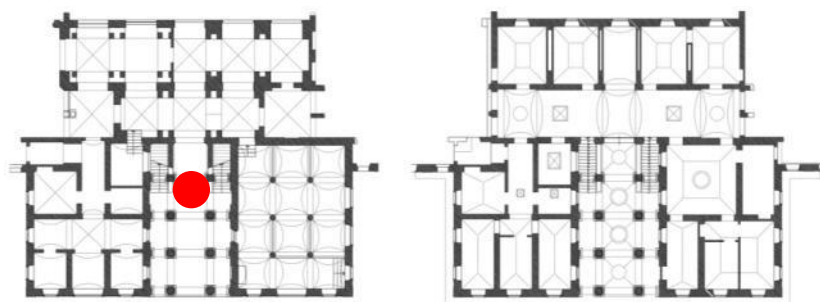



| A.00.10 |

Cornici finestre intonacate


Balaustra scala in arenaria



| A.00.c.02 |

Cornice modanata con motivo decorativo a dentelli

Capitello in granito

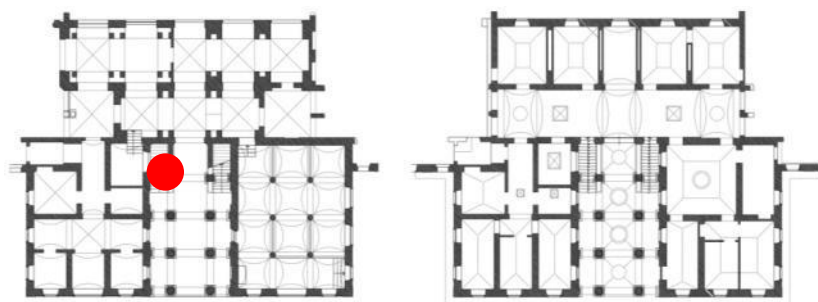




| A.00.d.05 |

Grata in ferro con motivi decorativi geometrici

Lesena in muratura intonacata

Basamento lesena in granito

Zoccolatura in granito

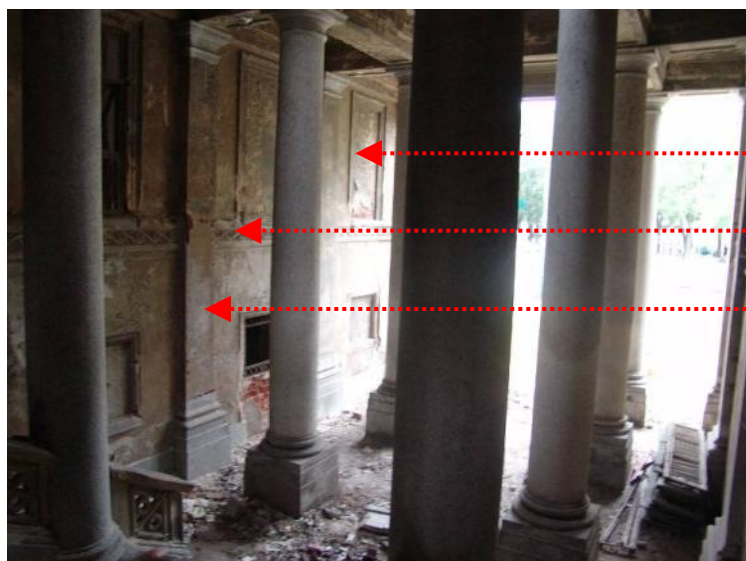



| a.00.13 |

Cornici finestre intonacate

Fascia marcapiano in arenaria

Lesene intonacate

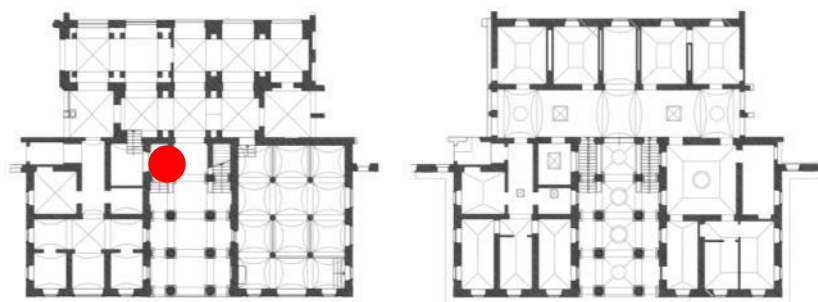

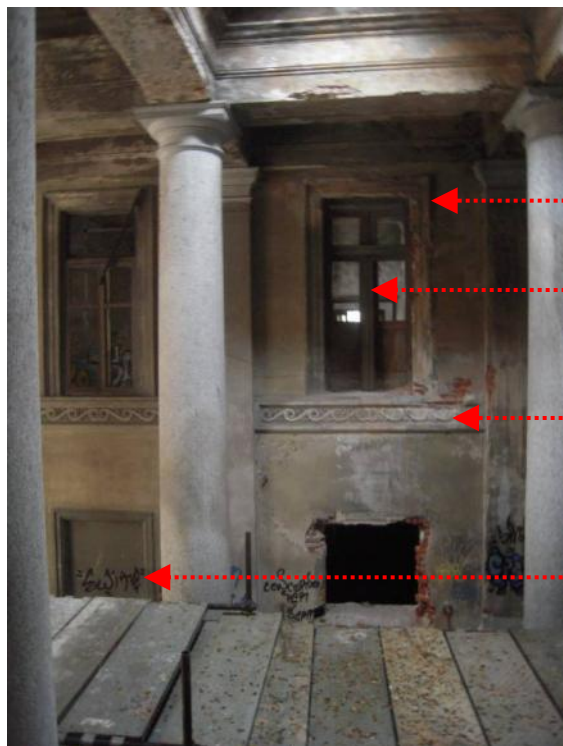

Cornice finestra in intonaco

Serramento in legno

Fascia marcapiano in arenaria

Finestra tamponata in muratura


| A.00.21 |



Fascia marcapiano con motivi decorativi in arenaria

Rivestimento con intonaco liscio

| A.00.d.04 |

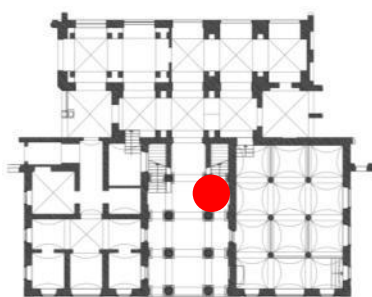



Colonna in granito

Balaustra scala con motivi decorativi
geometrici in arenaria

Tracce di pavimentazione in lastre di
granito


| A.00.p.05 |



Balaustra scala con motivi decorativi
in arenaria

Basamento colonna in granito

| A.00.p.03 |

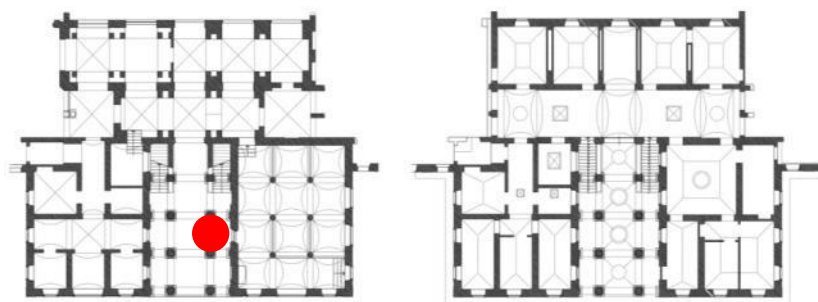



| A.00.scala sin.01|




| A.00.scala sin.02|

Serramento in legno

Lesena in muratura con intonaco

Rivestimento con intonaco liscio

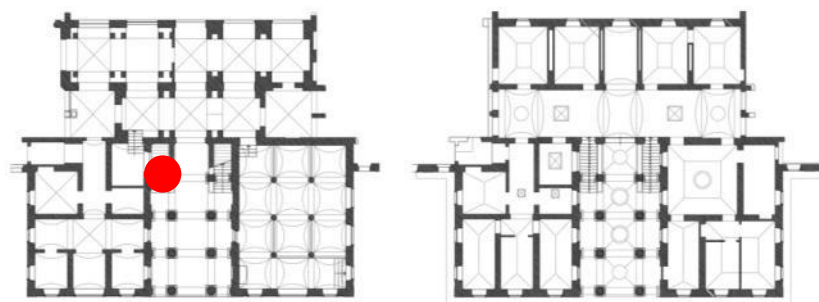



Rivestimento con intonaco liscio


Scala con gradini in granito

Pavimentazione in granito con
rivestimento in battuto di cemento

| A.00.scalea dx 01|



| A.00.scalea dx 02|

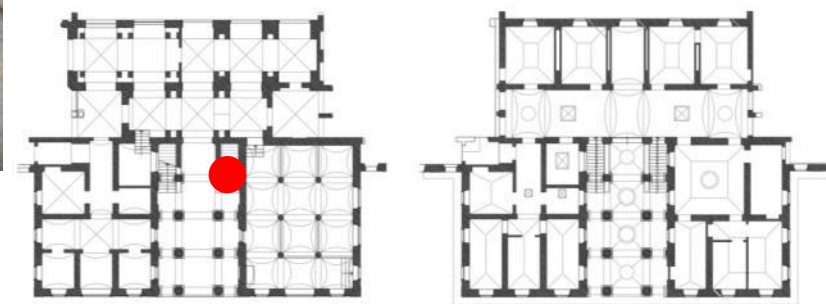




| A.01.a.01 |



| A.01.a.02 |

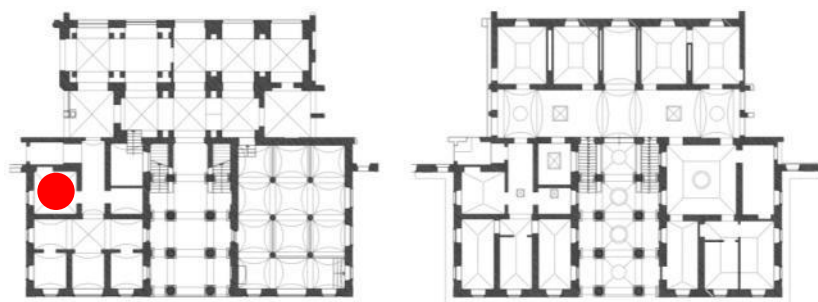


ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.a PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| A.01.b.02 |

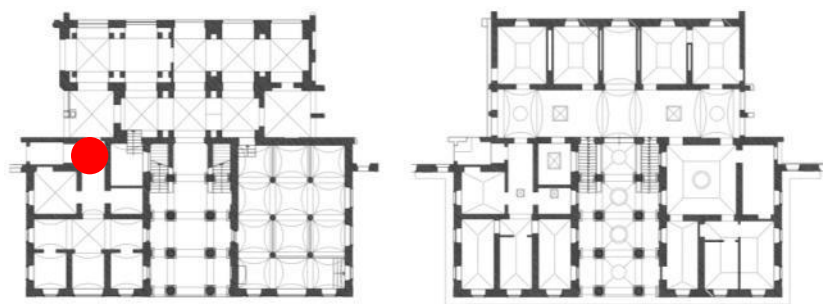

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.b PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18




| A.01.c.01 |



| A.01.c.02 |



| A.01.c.023 |

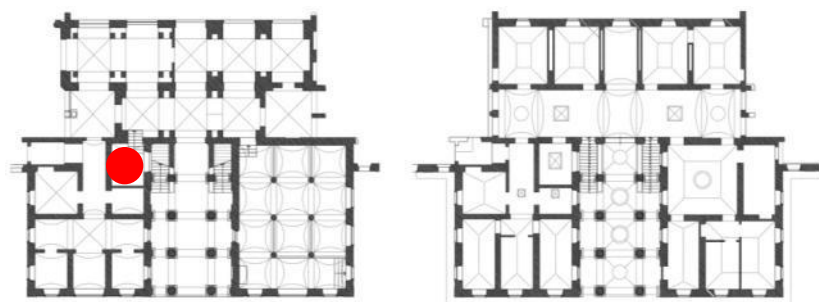

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.c PT


COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| A.01.d.01 |




| A.01.d.02 |

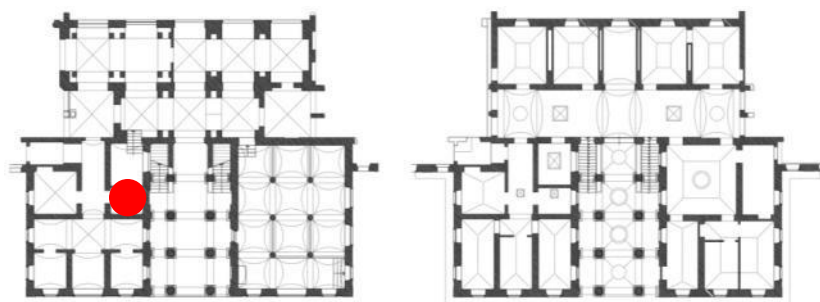

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.d PT



| A.01.e.02 |

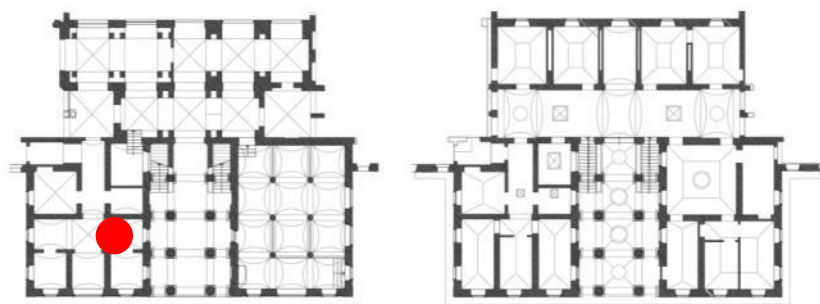


ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.e PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| A.03.e.04 |

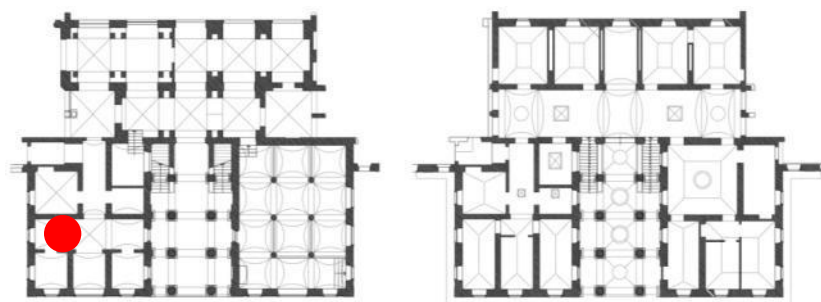

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.e PT


COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| A.01.f.01 |



| A.01.g.01 |

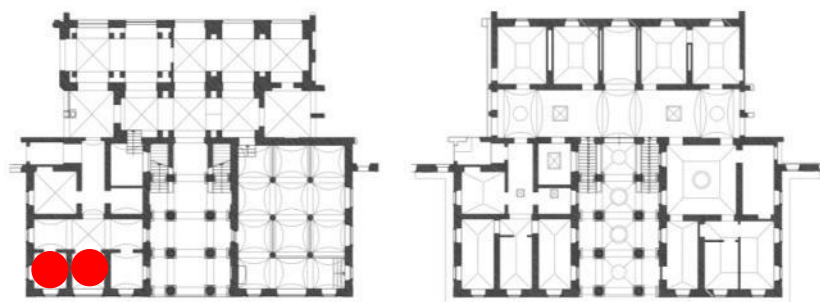

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.f PT


COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| A.01.g.02 |



| A.01.g.03 |

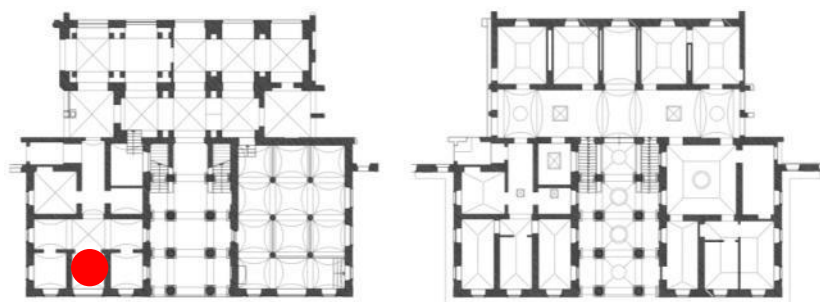

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.g PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18





| A.01.g.04 |



| A.01.h.01 |




| A.01.h.02 |

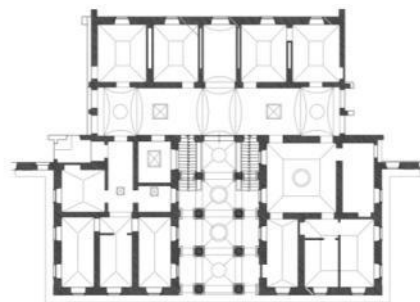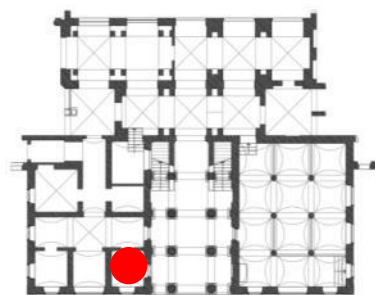


ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.01.h PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18

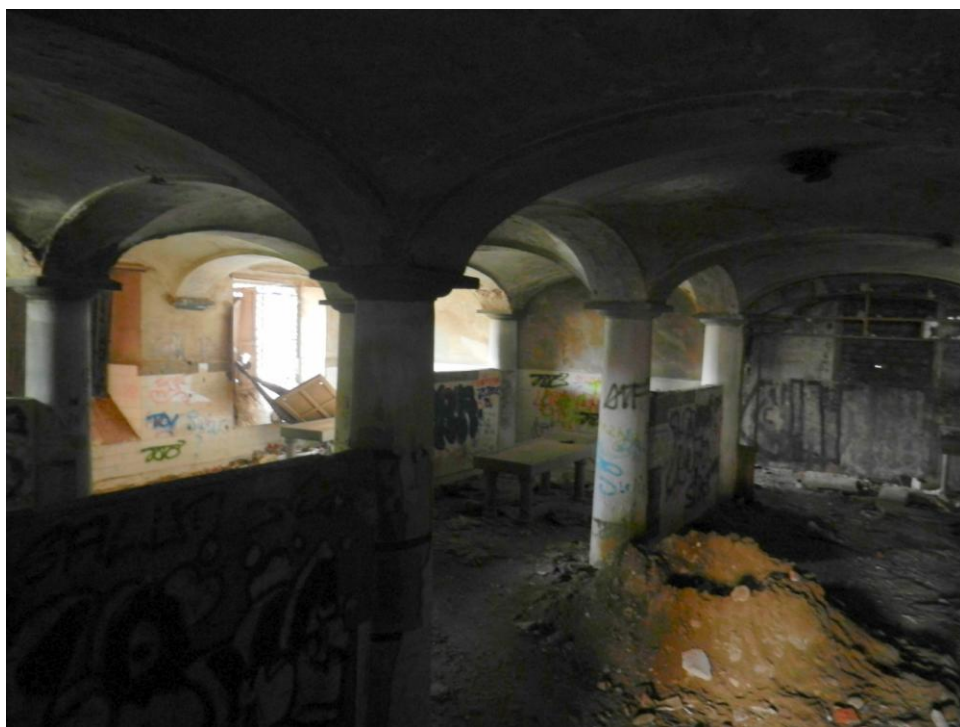

| A.02.00 |

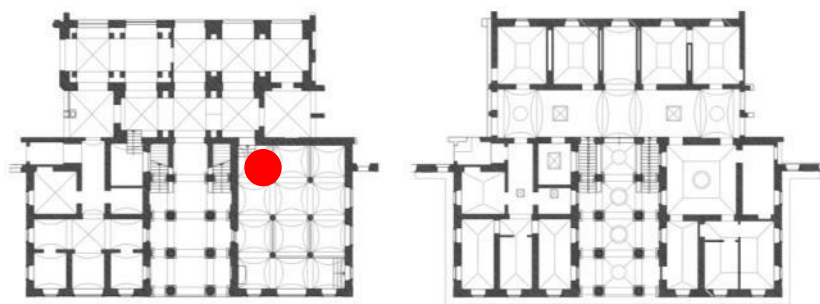

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02. PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Copertura con volta in muratura

Rivestimento in intonaco liscio

Piastrelle di rivestimento in ceramica

Scavo per saggio su fondazione

| A.02.a.02 |




Rivestimento in piastrelle di ceramica

Scala con gradini in granito

Fondazioni in muratura di laterizio

| A.02.a.01 |

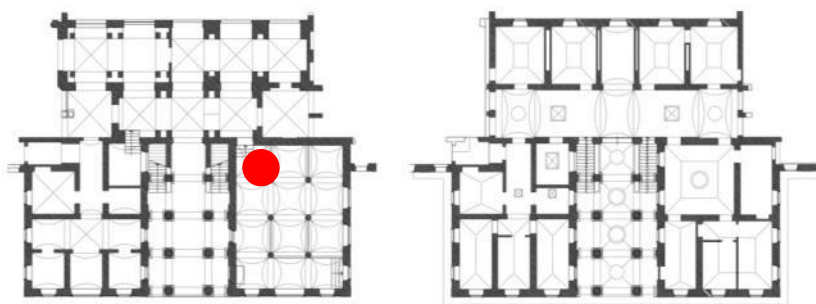

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02.a PT



Colonne in granito con rivestimento di intonaco

Tramezzi in muratura intonacati

| A.02.b.01 |




Peduccio in granito

Rivestimento in piastrelle di ceramica

Lettino mortuario in pietra

| A.02.c.01 |

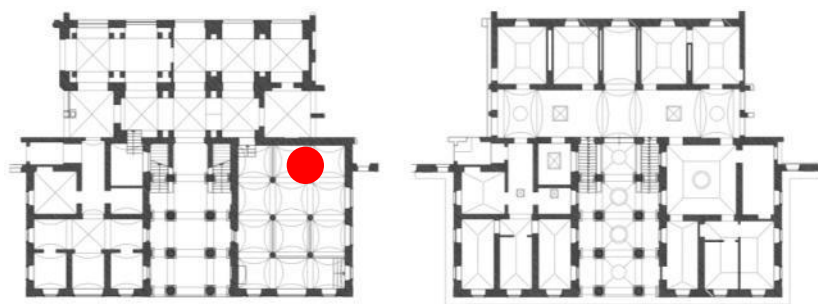

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02.b PT



Lettino mortuario in pietra

Pavimentazione in battuto di cemento


| A.02.c.03 |



Rivestimento in piastrelle di ceramica

Colonne in pietra

| A.02.c.02 |

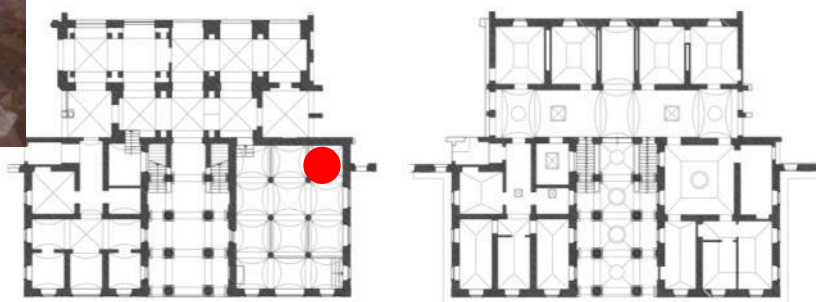



Arco ribassato in intonaco liscio

Peduccio in pietra

Rivestimento in intonaco liscio


| A.02.d.01 |



Volta a vela intonacata


Capitello in pietra

| A.02.h.01 |

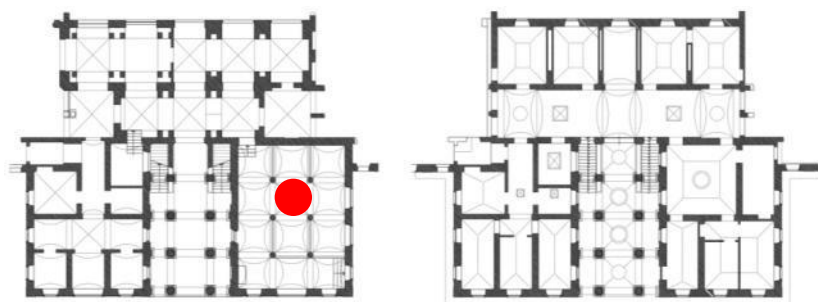

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02.d PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18

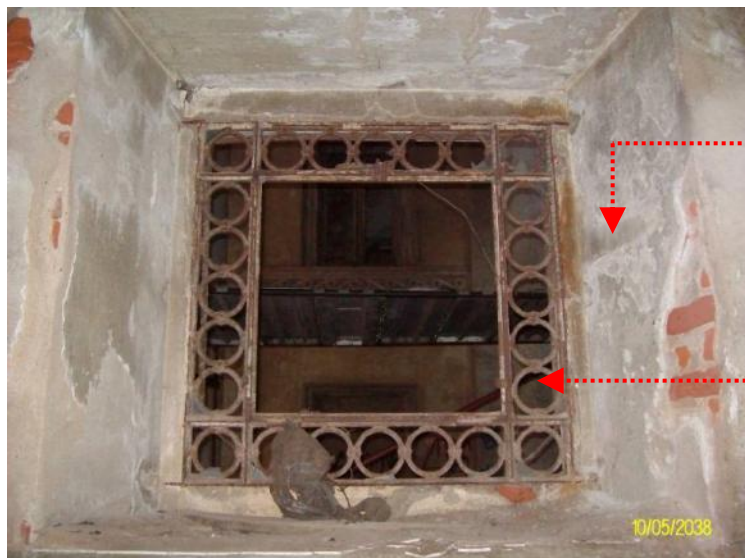

Rivestimento muratura con intonaco

Grata in ferro con motivi geometrici

| A.02.g.02 |




Peduccio in pietra

Grata in metallo

Rivestimento in piastrelle di ceramica

| A.02.g.01 |

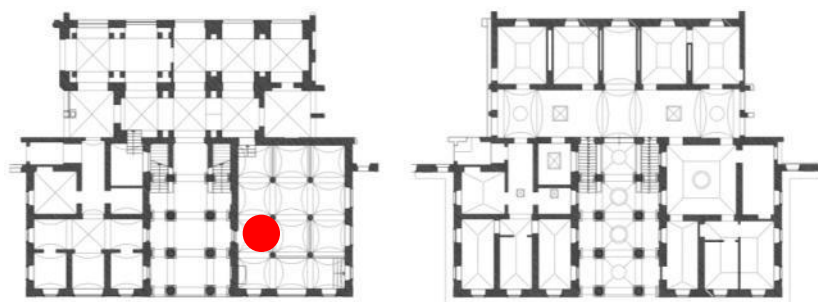

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02.g PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Colonne in granito rivestite con
intonaco

Lettino mortuario in pietra


| A.02.h.01 |



Volte a vela intonacate

Capitelli in pietra

| A.02.h.02 |

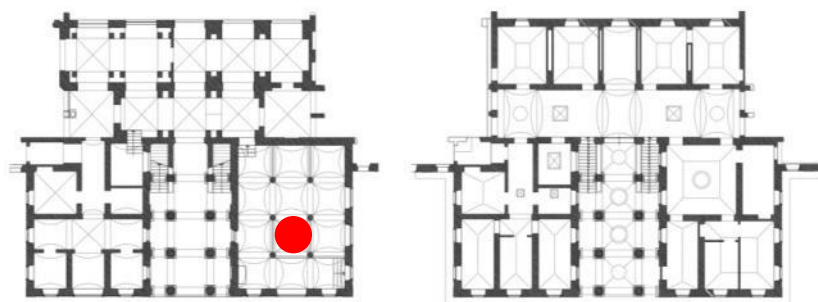

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02.h PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| A.02.I.01 |

Altare cappella mortuaria in pietra


Gradino in pietra



| A.02.I.02 |

Peduccio in pietra

Lacerto di piano di appoggio in pietra

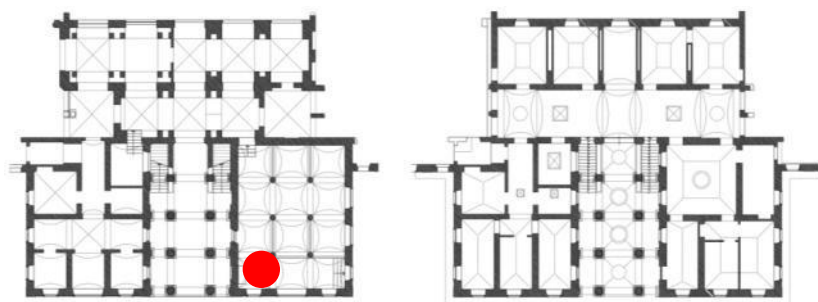



Peduccio in pietra

Altare cappella mortuaria in pietra


Lacerto di piano di appoggio in pietra

Gradino in pietra

| A.02.I.03 |



| A.02.I.04 |

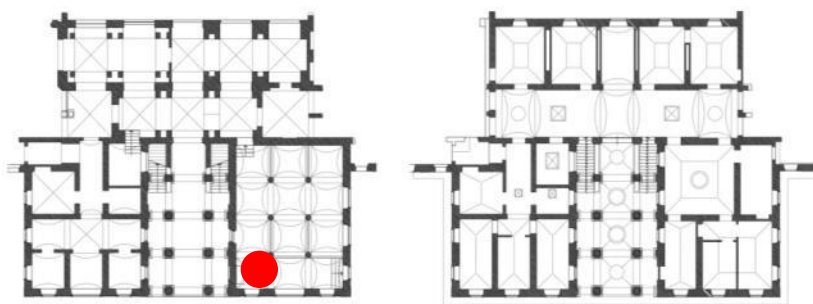

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02. I PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| A.02.I.03 |

Tracce di decorazione dipinta a motivi geometrici

Capitello in granito

Serramento in ferro





| A.02.I.04 |

Lacerti di superfici dipinte

Volte a vela intonacate

Peduccio in pietra

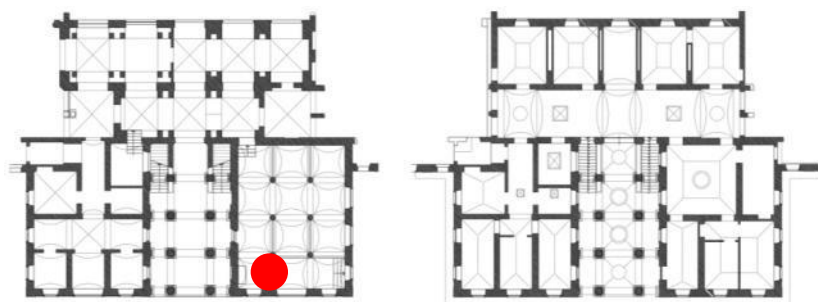

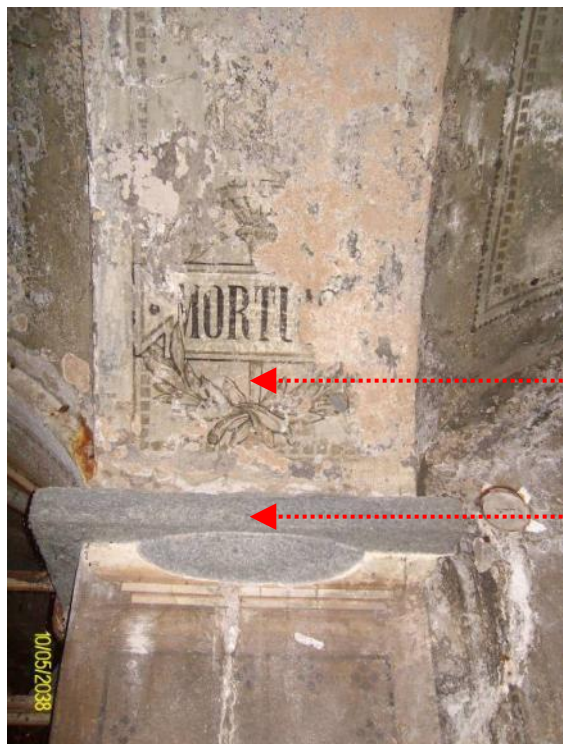

Lacerti di dipinti

Capitello in pietra


| A.02.m.02 |



Lacerti di decorazioni geometriche dipinte

Lesena in muratura intonacata

| A.02.m.03 |

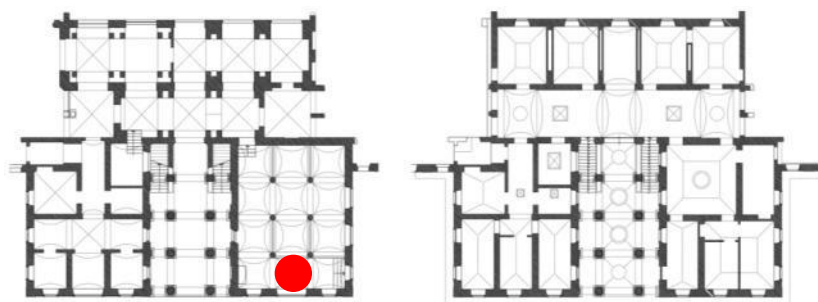

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02.m PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Decorazione dipinta a motivi floreali


Capitello in pietra rivestito con intonaco

| A.02.m.05 |



Decorazione dipinta a motivi floreali

| A.02.m.04 |

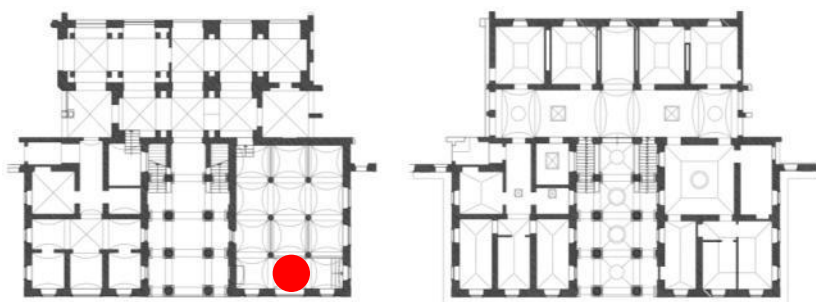

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02.m PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Volte a vela intonacate



Serramento in legno

Gradini ingresso in pietra

| A.02.n.01 |



| A.02.l.n.01 |

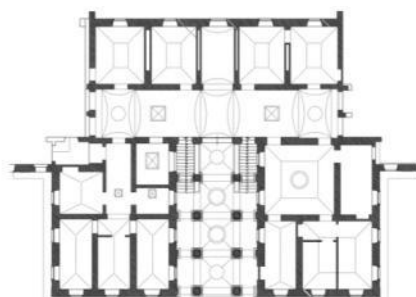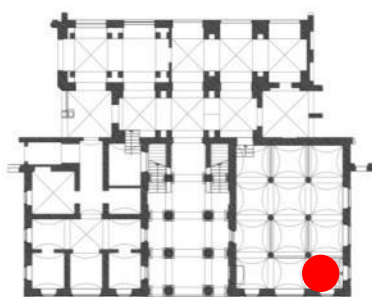

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.02.n PT


COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18




Lacerti di intonaco di rivestimento volte

Telaio di serramento in ferro

| A.03.a.01 |

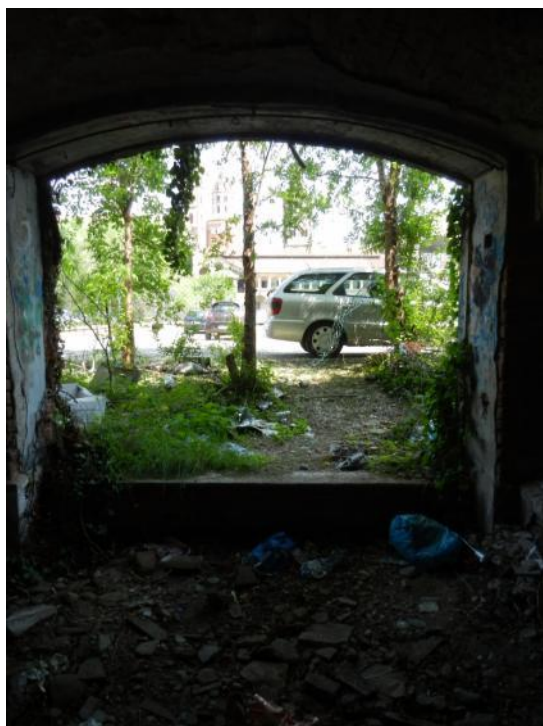


| A.03.b.01 |

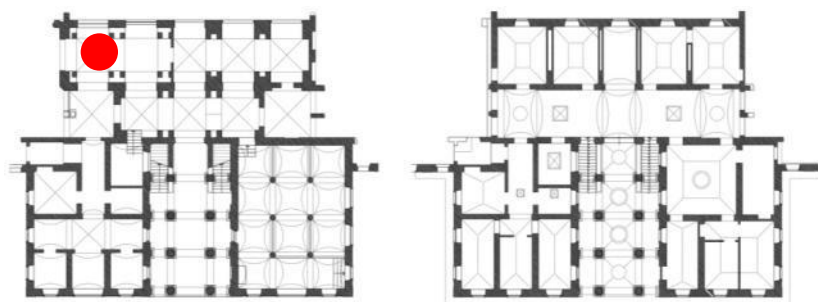

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.b PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18

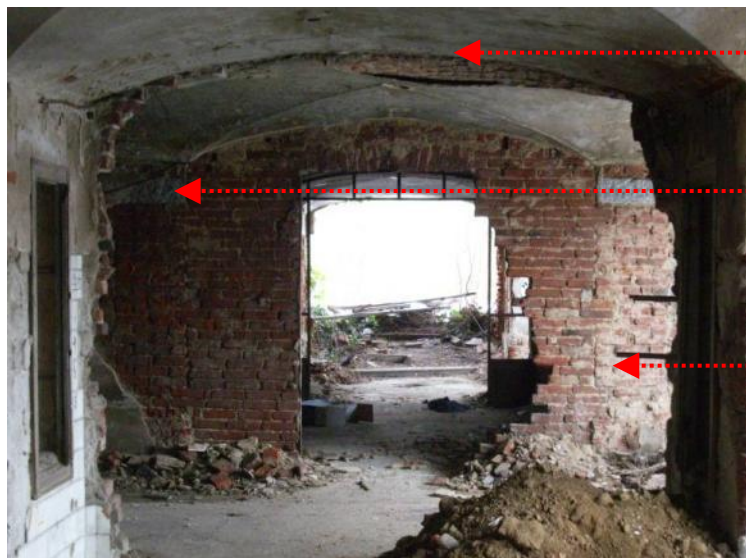

Lacerti di intonaco di rivestimento volte

Inserti in granito

Muratura in laterizio


| A.03.b.02 |



Lacerti di intonaco di rivestimento volte

Muratura in laterizio

| A.03.b.03 |

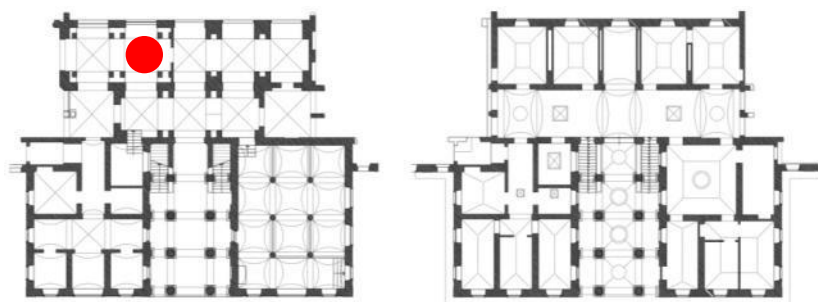

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.b PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Rivestimento in piastrelle di ceramica


Cornici nicchie in legno

| A.03.c.01 |



Anta cancellata in ferro

| A.03.c.02 |

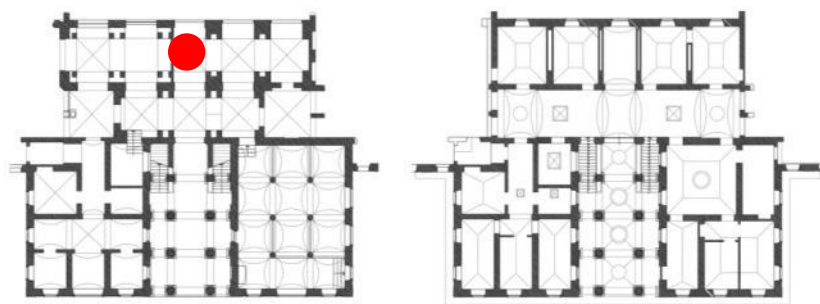

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.c PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Muratura in laterizio

Serramento in ferro


| A.03.c.03 |



Laceri di rivestimento con
intonaco bugnato

Serramento in ferro

| A.03.c.02 |

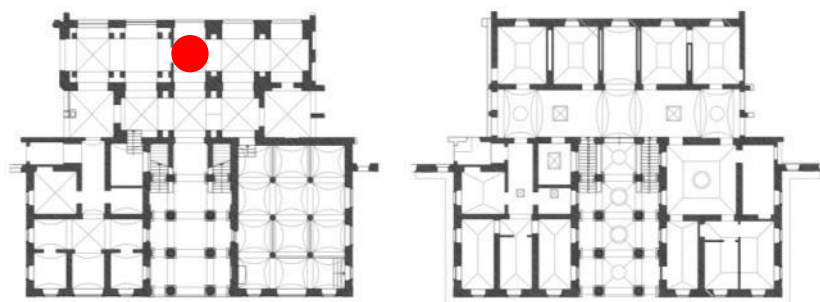

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.c PT



| A.03.d.02 |

Rivestimento in piastrelle di ceramica

Fondazioni in laterizio


Lacerti di pavimentazione in piastrelle di cemento



| A.03.d.01 |

Cornici nicchie in legno

Lacerto di serramento in legno

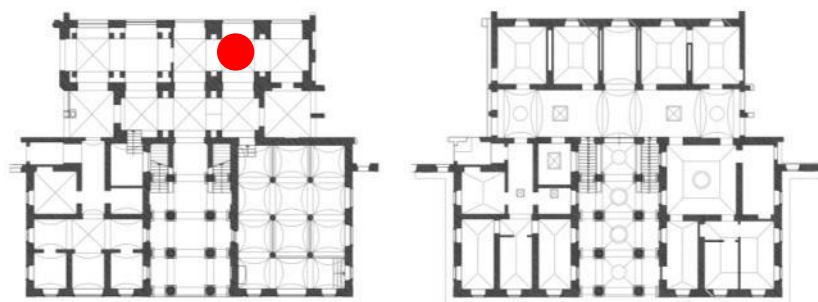



Volte a vela intonacate

Rivestimento in piastrelle di ceramica

Pavimentazione in piastrelle di cemento


| A.03.e.02 |



Rivestimento in intonaco liscio

Serramento in legno

| A.03.e.03 |

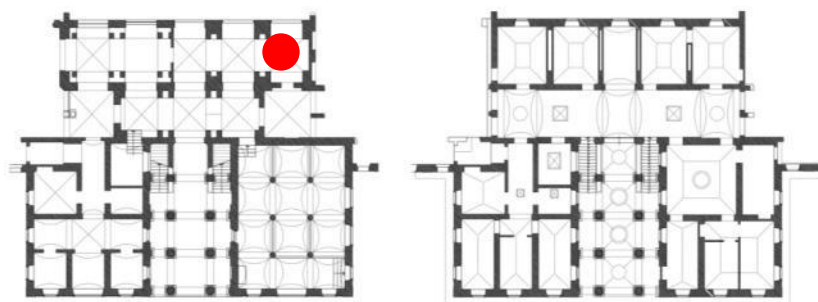

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.e PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| A.03.f.02 |

Canna fumaria in muratura


Muratura in laterizio



| A.03.f.03 |

Volte a vela intonacate

Muratura portante in laterizio

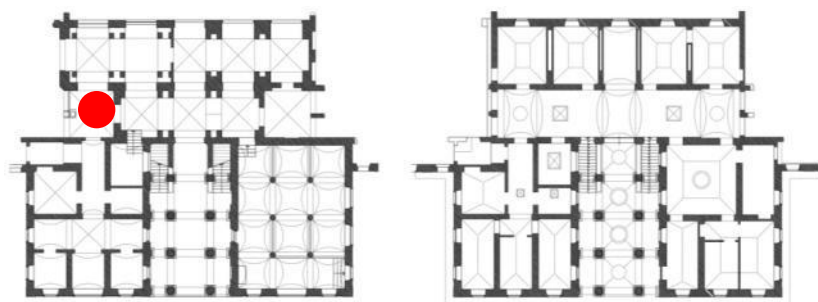

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.f PT



Lacerti di rivestimento volte con intonaco

Camino in muratura


| a.03.g.01 |



Serramento in ferro

Lacerto di intonaco bugnato

| A.03.g.02 |

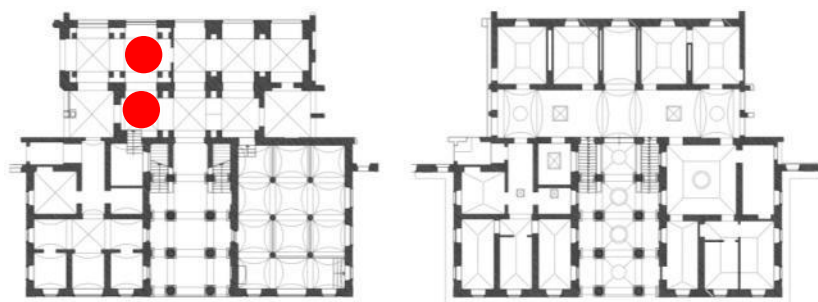

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.g PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Lesene in muratura

Atrio di ingresso

Lacerto di intonaco liscio


| A.03.h.03 |



Lacerto di intonaco liscio

Nicchie in muratura

| A.03.h.04 |

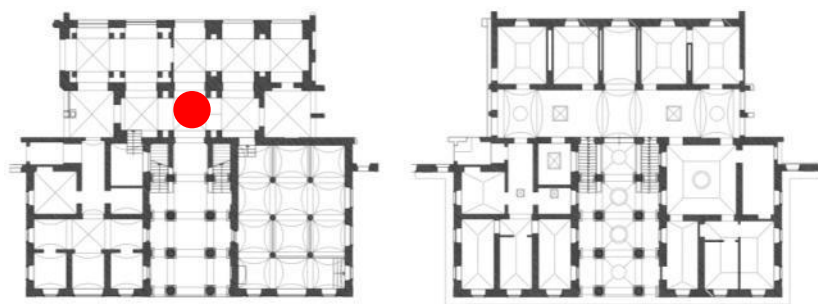

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.h PT

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Lacerto di intonaco bugnato

Serramento in ferro


| A.03.h.07 |



Architrave in granito

Lacerti di intonaco bugnato

| a.03.h.06 |

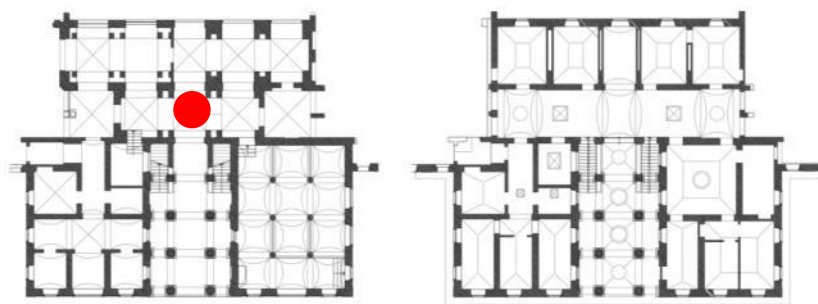

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.h PT



Lacerti di rivestimento di intonaco

Rivestimento in intonaco liscio

| a.03.I.02 |




Arco in muratura

Lacerti di intonaco liscio


Finestra tamponata
con muratura intonacata

| A.03.I.01 |

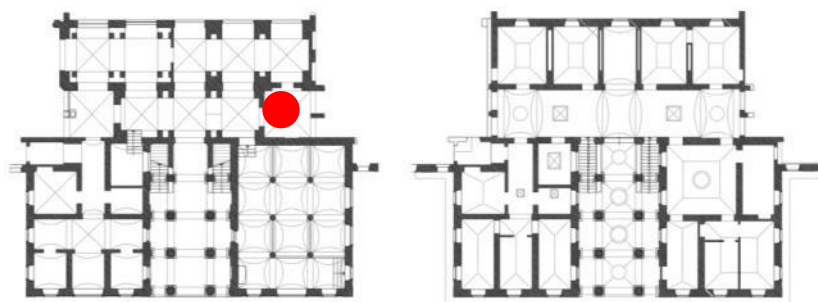

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | A.03.I PT

INTERNI

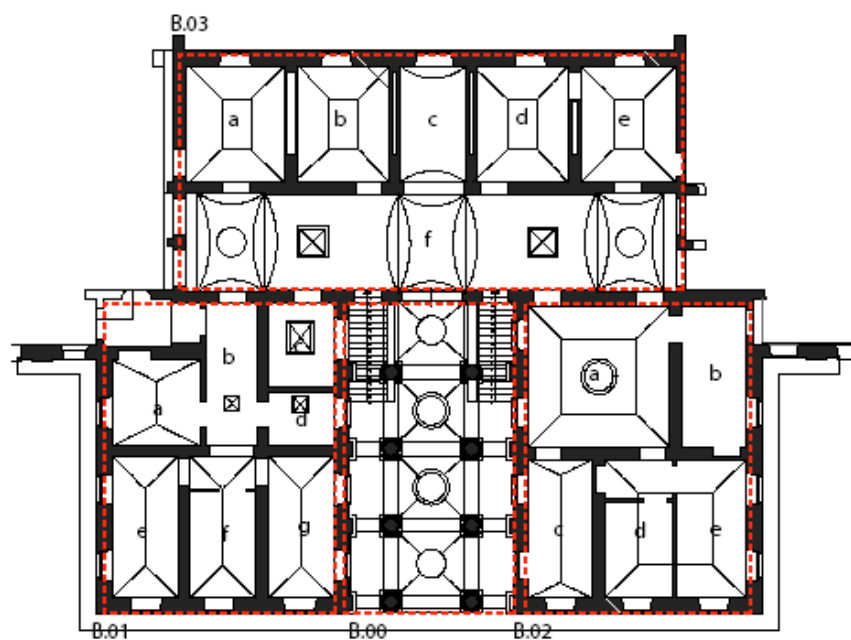

Piano primo



Volte in laterizio

Muratura in laterizio

Rivestimento
in intonaco liscio

| B.01.b.03 |




| B.01.b.07 |




Serramento in legno

Serramento in legno

| B.01.b.06 |

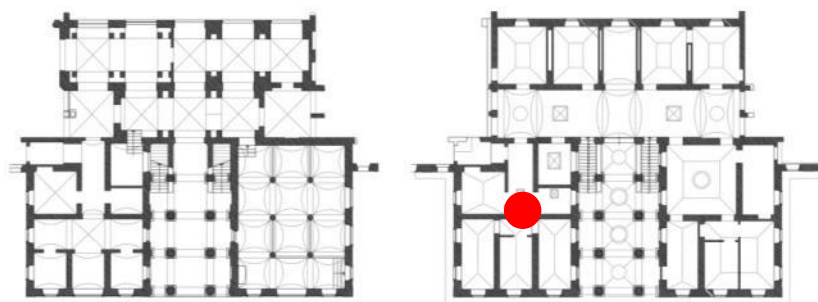

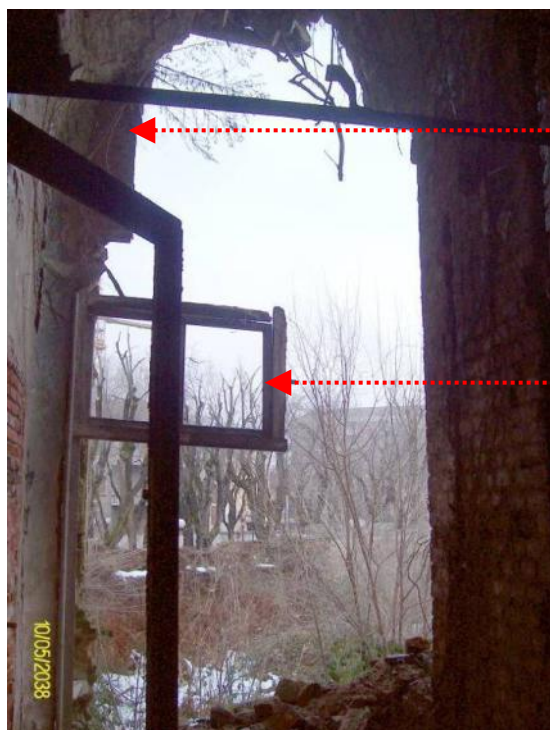

Lacerto di volta in laterizio

Lacerto di serramento in legno

| B.01.b.10 |




Volta a padiglione in laterizio intonacata

Pareti con intonaco liscio

Arco in laterizio

| B.01.b.02 |

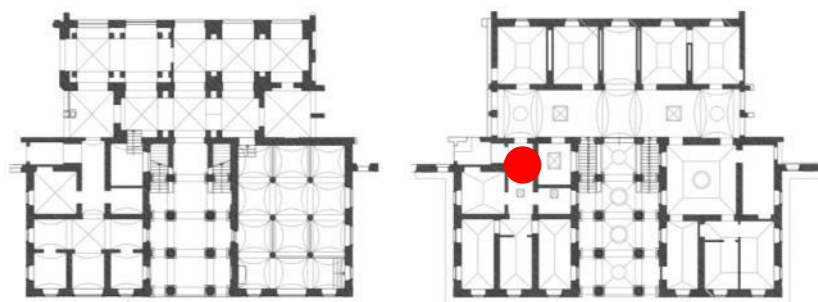



Serramento in legno

Nicchia nella muratura

Ripiano in pietra

| B.01.c.02 |




Lucernario in muratura con lacerto di serramento in ferro

Volta in laterizio

Rivestimento con intonaco liscio

| B.01.c.01 |

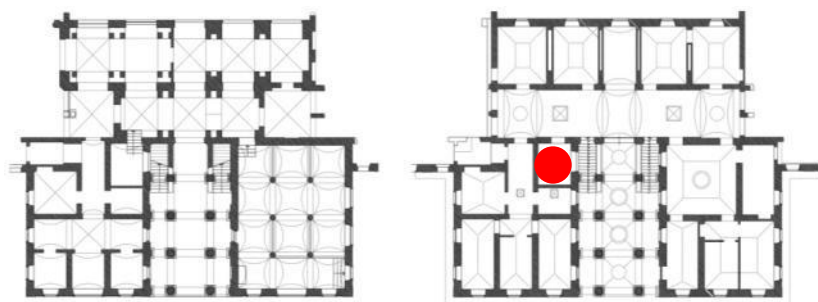



Piattabanda in laterizio

Serramento in legno


| B.01.d.01 |



Lucernario in muratura con lacerto di serramento in ferro

Parete di tamponamento in laterizio

| B.01.d.02 |

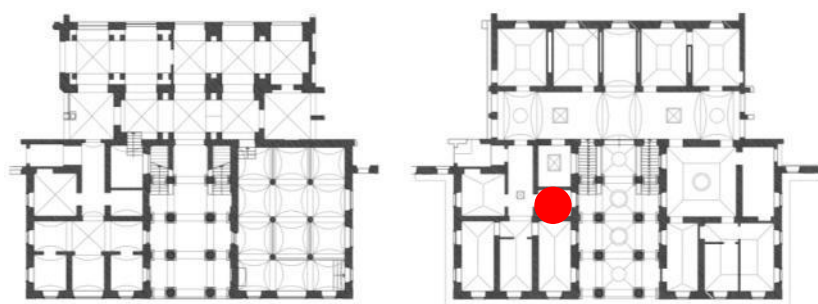



Volte in laterizio

Serramento in legno

Lacerto di rivestimento in ceramica


| B.01.e.01 |



Pareti con intonaco liscio

Serramento interno in legno

| B.01.e.03 |

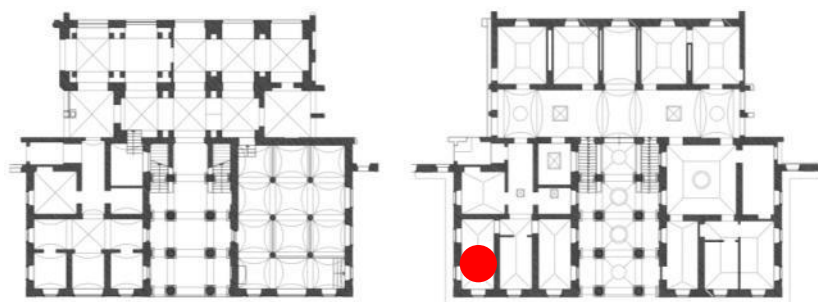



Rivestimento con lacerti di strati di pittura

| B.01.f.01 |



Serramento interno in legno

| B.01.f.03|




Pareti con intonaco liscio

Serramento in legno

Pavimentazione in piastrelle di klinker

| B.01.f.02 |

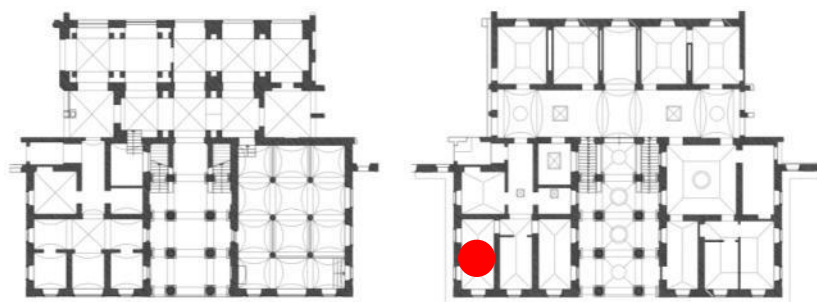



Volte in laterizio

Serramenti esterni in legno

Pavimentazione in piastrelle di klinker


| B.01.g.02 |



Pareti con intonaco liscio

Nicchia per arredo in legno

| B.01.g.01 |

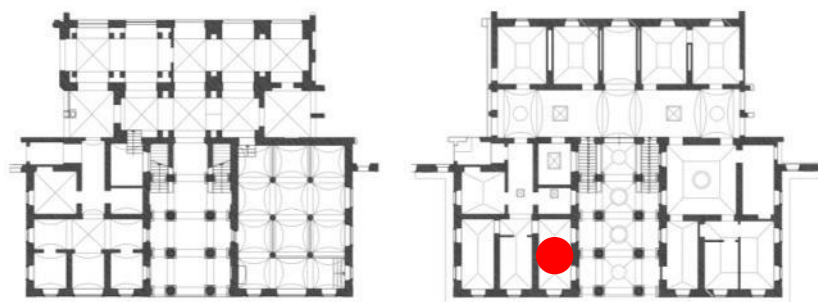



Lacerti di dipinti murali

Volta a padiglione in laterizio

Rivestimento con intonaco liscio


| B.02.a.00 |



Serramento in legno

Lacerti di rivestimento con intonaco liscio

| B.02.a.10 |

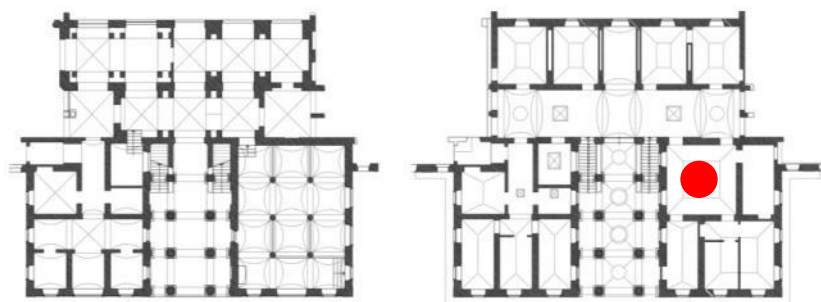



Volte in laterizio

Lacerto di motivo decorativo

Arco in muratura di laterizio

Lacerto di rivestimento in intonaco liscio


| B.02.a.06 |



Tracce di dipinti murari con cornici geometriche

Lacerti di serramento in legno

| B.02.a.05 |

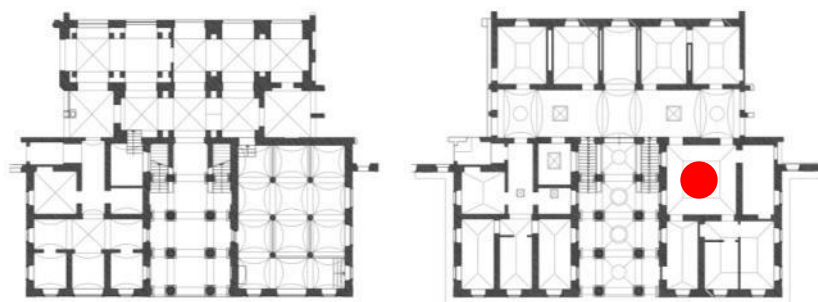




Volte in laterizio

Lacerati di dipinti murari

Tracce di dipinti murari con cornici geometriche

| B.02.a.03 |

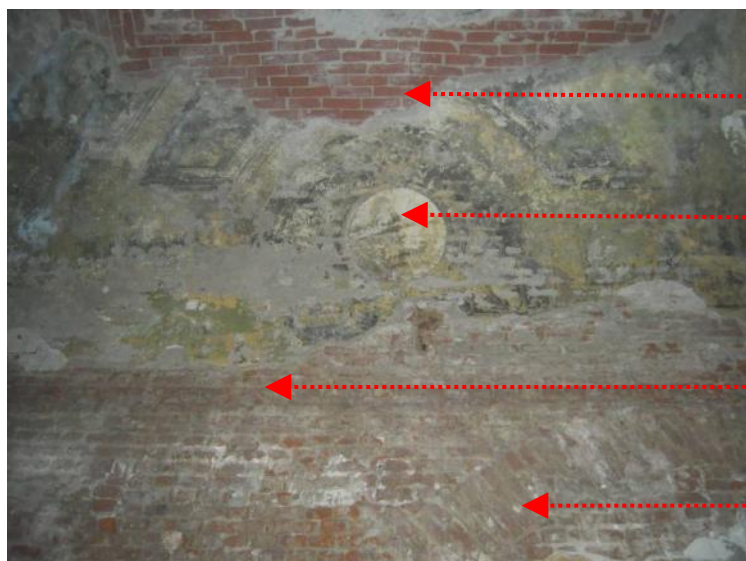


Volta in laterizio

Lacerato di dipinto murario con decorazione e figura

Pareti in muratura di laterizio

Arco in laterizio

| B.02.a.04 |

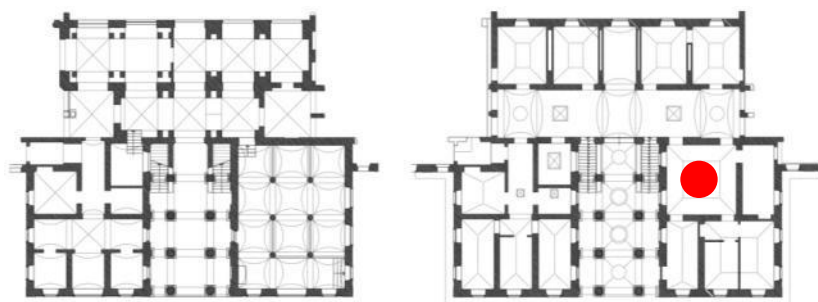



Volte in laterizio

Rivestimento murario dipinto con motivi geometrici

Canna fumaria in metallo

Lacerto di rivestimento in ceramica

| B.02.b.01 |




Fascia dipinta

Volta in laterizio con dipinti murari

Canna fumaria in metallo

Rivestimento con cornici dipinte

| B.02.b.03 |

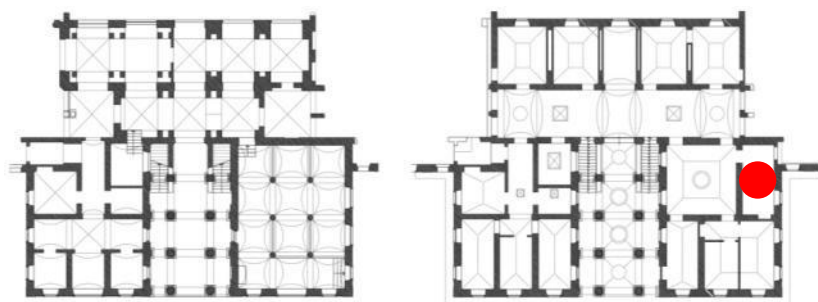



Volta in laterizio

Tracce di decorazione parietale dipinta

Lacerto di rivestimento in piastrelle di ceramica


| B.02.c.05 |



Volta in laterizio con tracce di decorazione dipinta

Tracce di decorazione parietale dipinta

| B.02.c.10 |

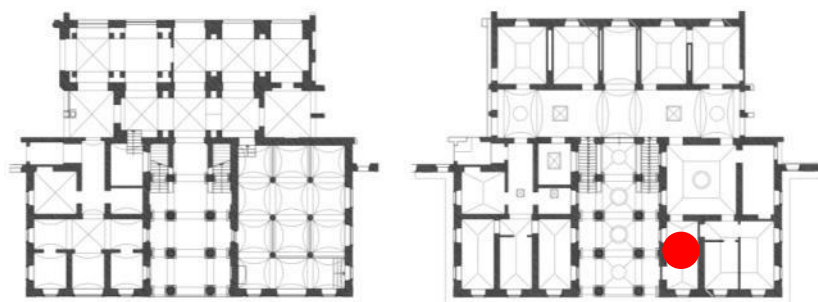



Piattabanda in laterizio

Tracce di decorazione parietale dipinta

Lacerto di rivestimento in ceramica


| B.02.c.03 |



Tracce di decorazione parietale dipinta

Lacerto di rivestimento in ceramica

| B.02.c.04 |

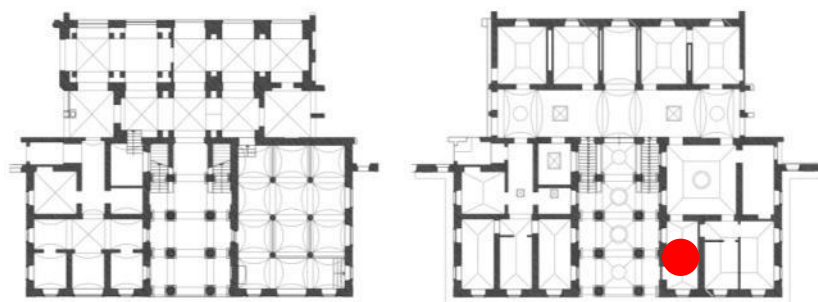




Controsoffitto con struttura in legno

Pareti con decorazioni dipinte a cornice

| B.02.d.04 |

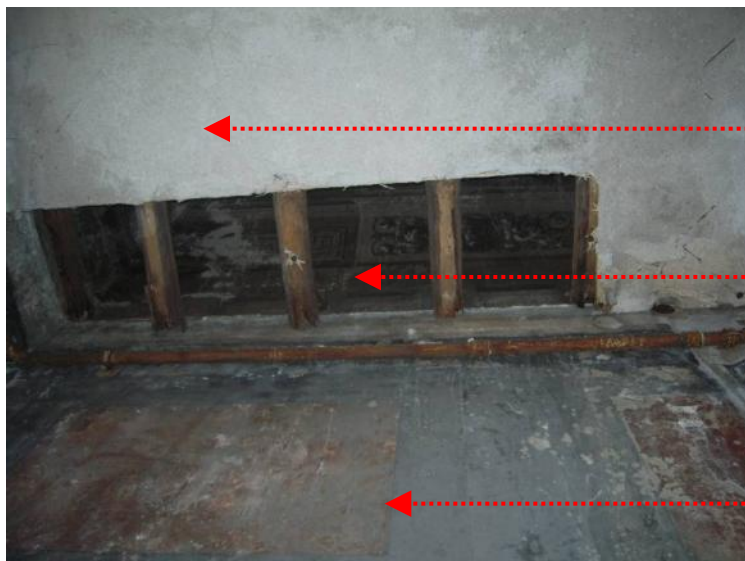


Controsoffitto con struttura in legno

Decorazione muraria su volta in laterizio

Cornice decorativa dipinta

| B.02.d.02 |

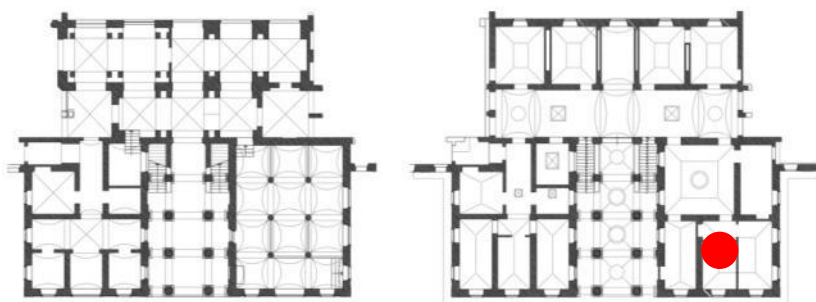



Controsoffitto su struttura in legno

Tracce di decorazione parietale dipinta

Serramento interno in legno


| B.02.f.02 |



Controsoffitto su struttura lignea

Parete di tamponamento con decorazione parietale dipinta

| B.02.f.01 |

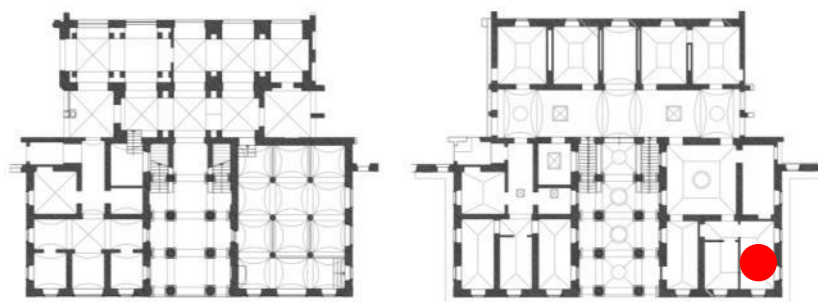



Volta a padiglione in laterizio

Arco in laterizio


Lacerto di intonaco liscio

| B.03.a.01 |



Arco in laterizio

| B.03.a.02 |

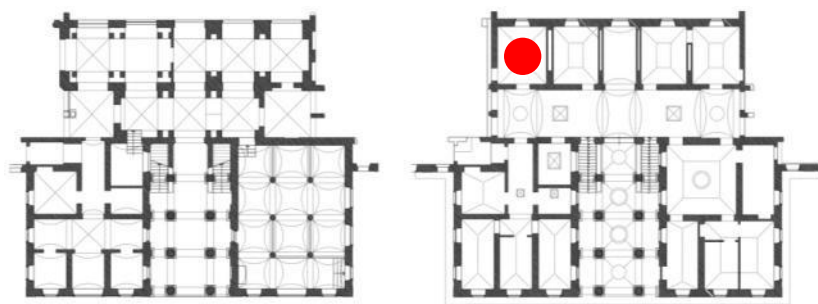



Muratura in laterizio

Lacerto di soglia in pietra

Pavimentazione in piastrelle di klinker esagonali

| B.03.a.03 |




Arco in laterizio

Lacerto di impianto elettrico esterno

Lacerto di intonaco liscio

| B.03.a.04 |

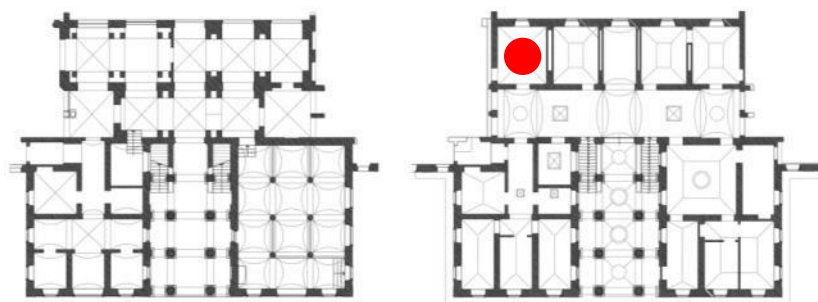



Volta a padiglione in laterizio



Arco in laterizio



Lacerto di rivestimento in ceramica

| B.03.b.01|





Piattabanda in laterizio



Lacerti di rivestimento con
intonaco liscio

| B.03.b.05|

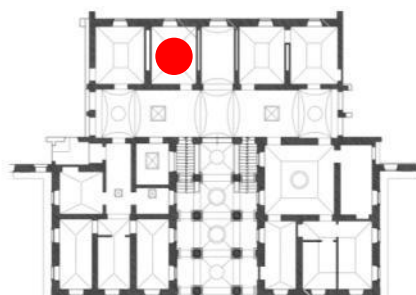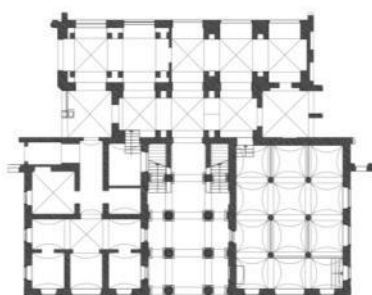



Volta a padiglione in laterizio

Lacerto di rivestimento in ceramica


| B.03.b.05 |



Lacerto di rivestimento in intonaco liscio

Pavimentazione in piastrelle di klinker esagonale

| B.03.b.06 |

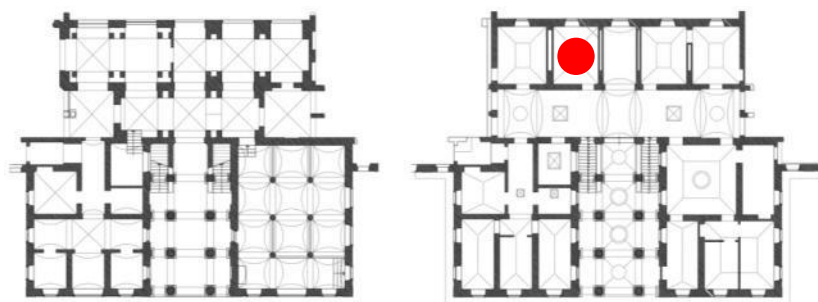



Arco in laterizio

Serramento in legno


| B.03.c.07 |



Volta a botte in muratura

Serramento in legno

| B.03.c.06 |

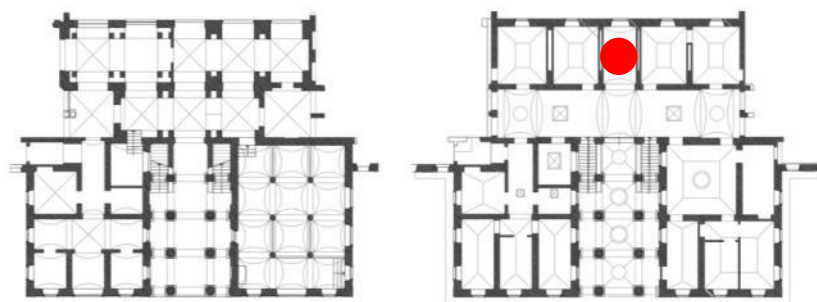



Volta a padiglione
in laterizio

Piattabanda
ad arco in laterizio

Rivestimento
in intonaco liscio



| B.03.d.01 |

| B.03.d.06 |




Lacerto di serramento in legno

Pareti con lacerti di intonaco liscio

Pavimentazione in piastrelle di klinker
esagonale

| B.03.d.05 |

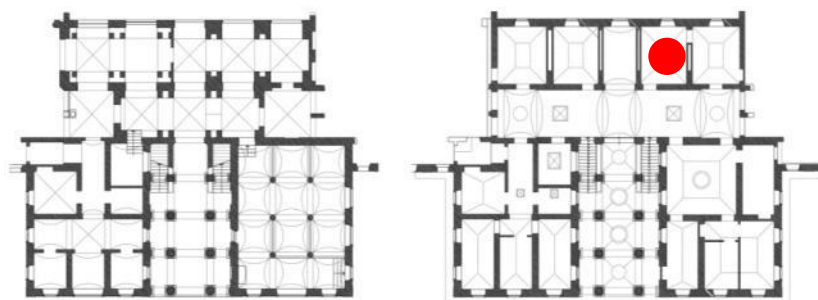



Piattabanda in laterizio

Muratura in laterizio

| B.03.e.03 |




Lacerti di rivestimento pareti
con intonaco liscio

Lacerto di serramento in legno



| B.03.e.01 |

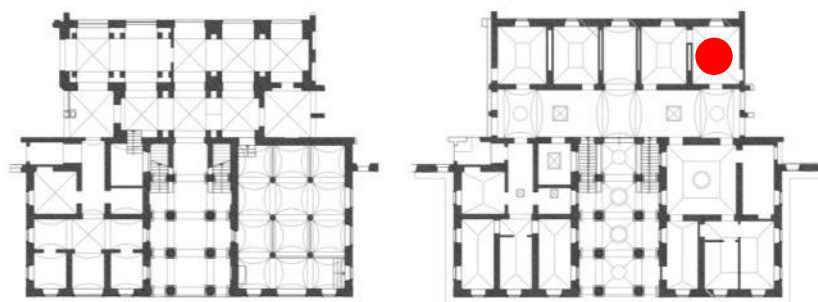



Volte a botte in laterizio

Volta a vela in laterizio

Pavimentazione in piastrelle di klinker esagonali

| b.03.f.12 |




Rivestimento pareti in intonaco liscio

Bussola di accesso in legno

Lacerti di serramenti in legno

| B.03.f.00 |

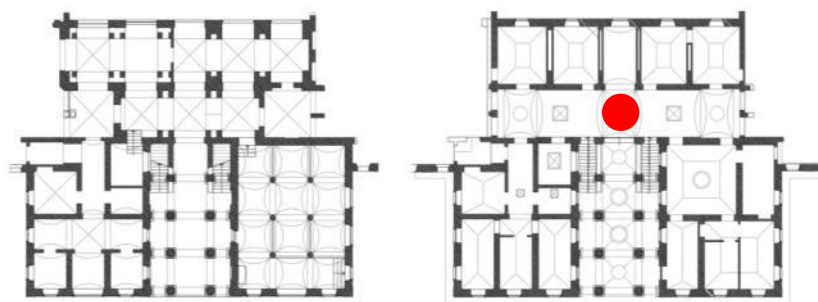




Volte a botte in laterizio

Volta a vela in laterizio


Pavimentazione in piastrelle di klinker esagonali

| B.03.f. 25 |

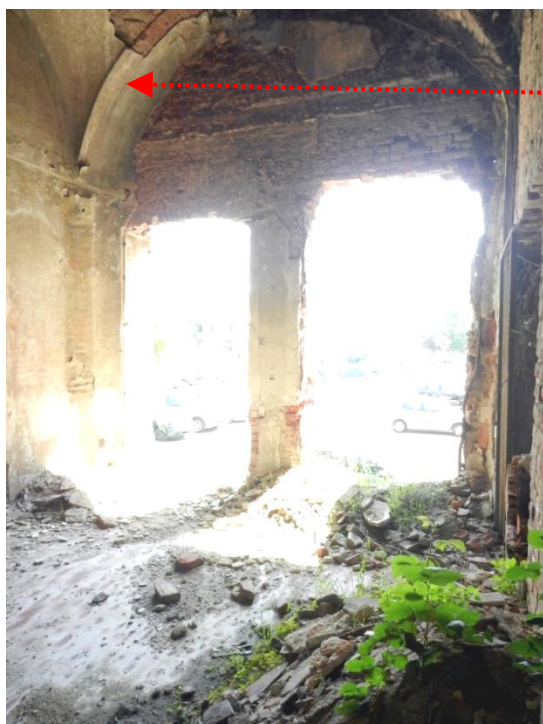

Volta a vela in laterizio

| B.03.f.26|

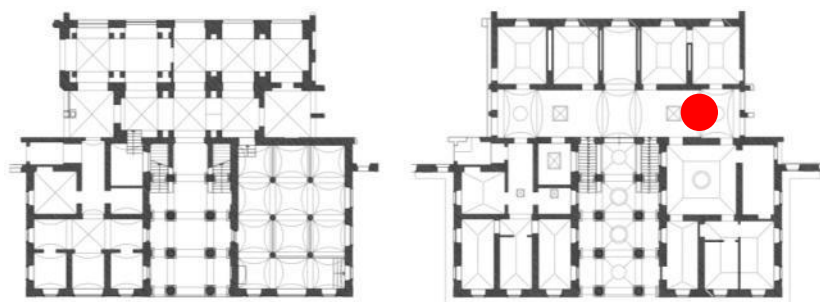




Arco in muratura di laterizio

Serramento in legno

Balastra in arenaria con motivi decorativi geometrici

| B.03.f.08 |

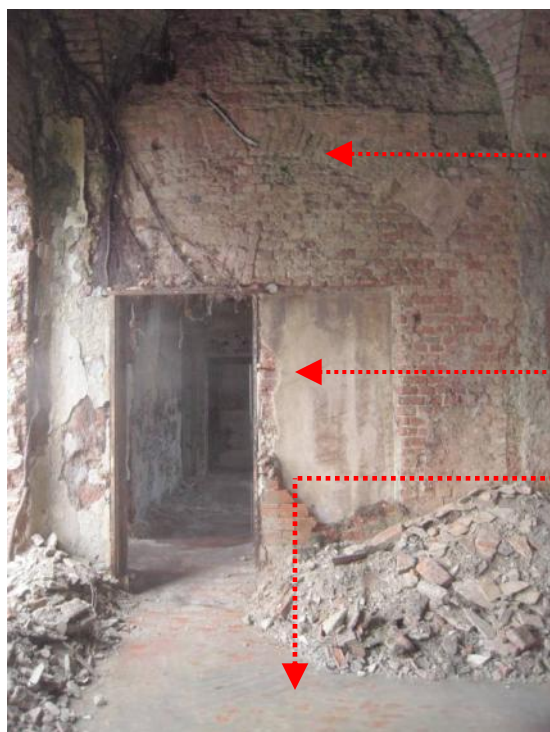


Arco in muratura di laterizio

Tamponamento con muratura in laterizio intonacata

Pavimento con piastrelle di klinker rettangolari

| B.03.f.20 |

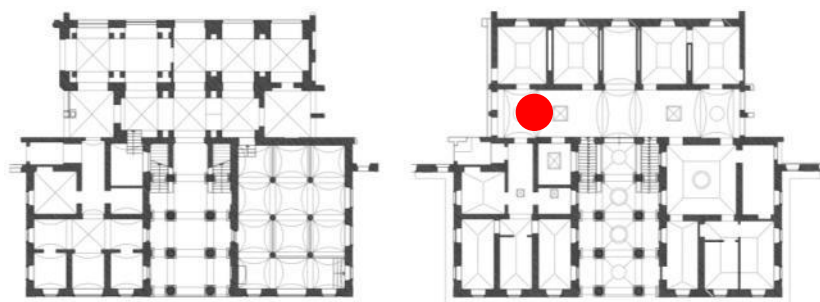



Serramento in legno con specchiature


Balastra in arenaria con motivi decorativi geometrici

| B.03.f.03b |



Pavimentazione con piastrelle di klinker rettangolari

| B.03.f.05 |

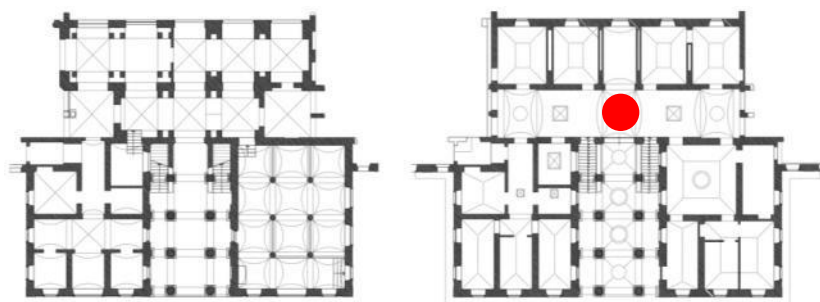

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | INTERNI PADIGLIONE EX 18 | B.03.f 1P



Muratura in laterizio

Bussola di ingresso in legno

Pavimentazione in piastrelle di klinker

| B.03.f.22 |




Lucernario in muratura con lacerto di serramento in ferro

Volta a botte in laterizio

Serramento in legno

| B.03.f.17 |

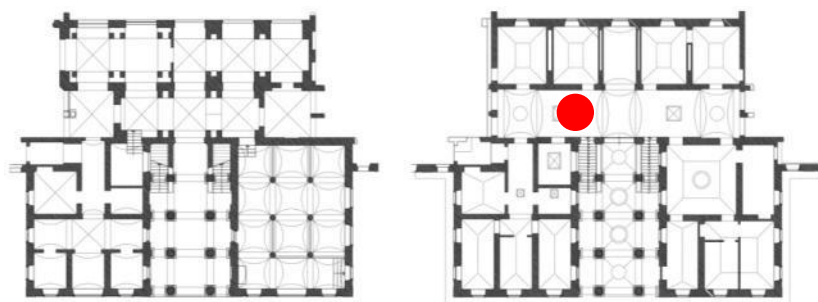



| b.03.f.20 |





| b.03.f.21 |



| B.03.f.22 |

Lacerti di serramenti in legno

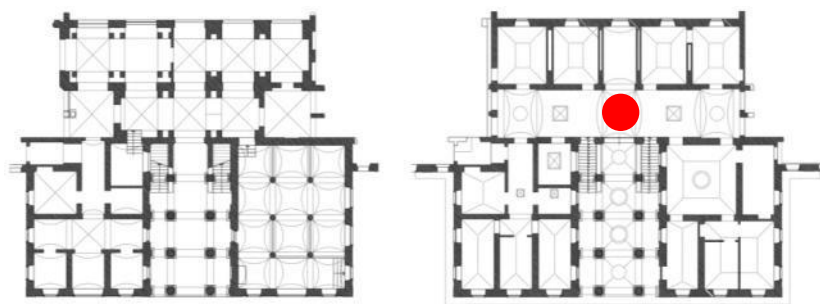

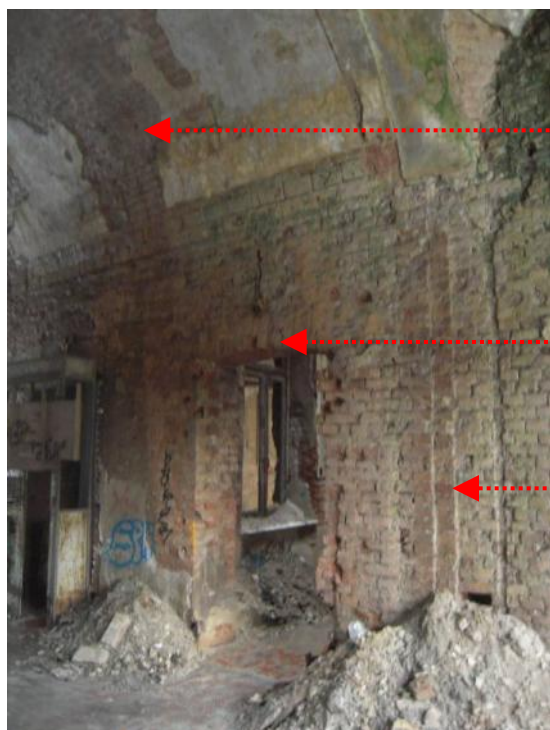

Volta a botte in laterizio

Piattabanda in laterizio

Muratura in laterizio


| b.03.f.18 |



Lacerto di rivestimento pareti in intonaco

Lacerto di serramento interno in legno

| B.03.f.21 |

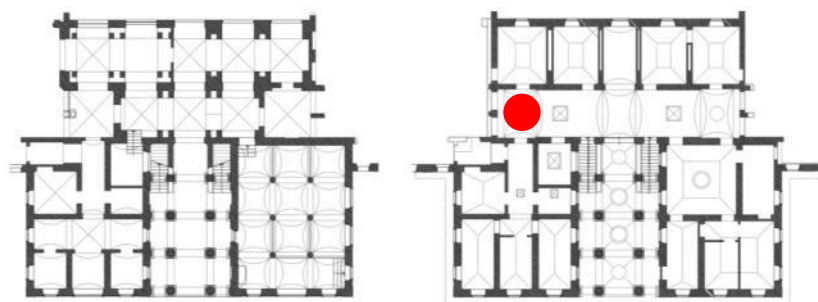




Volta in laterizio con rivestimento in intonaco

Lucernario in muratura con lacerti di serramento in metallo


| b.03.f.23 |

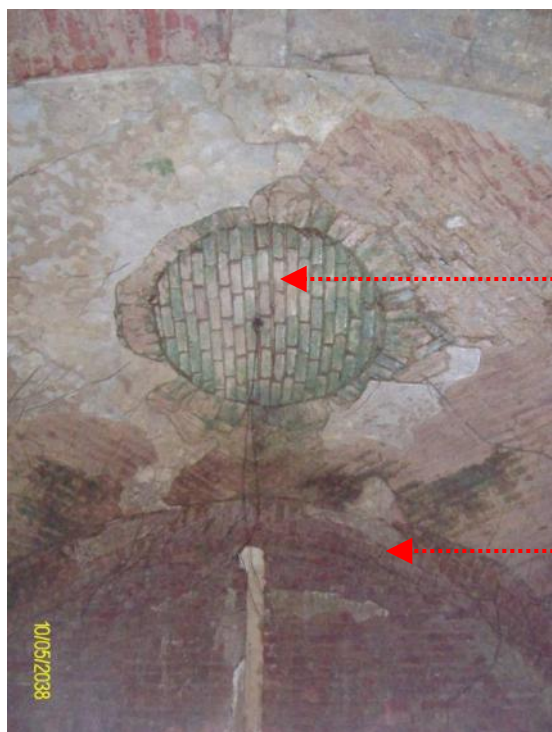

Tamponamento copertura a volta in laterizio


Muratura in laterizio

| b.03.f.24 |

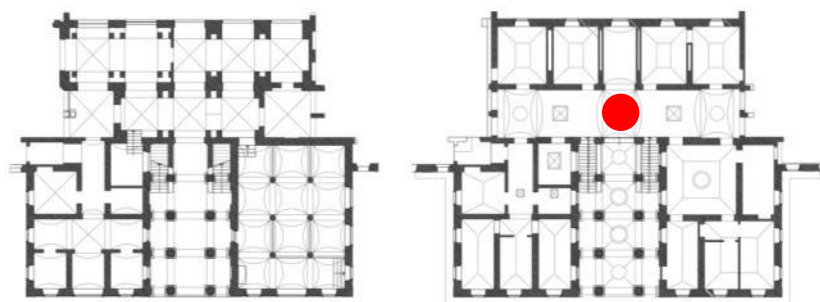




P.01

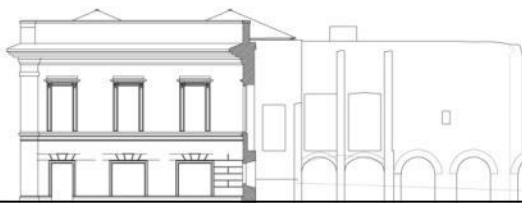

P.02

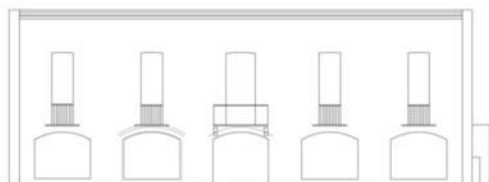

P.03



P.04

PROSPETTI

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI



Fastigio in muratura intonacato

Timpano intonacato

Colonne in pietra

| P.01.00.00 |



Cornici finestre intonacate

Lesene in muratura con intonaco


Finestra tamponata
con muratura intonacata

| P.01.02.g |



ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.01

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S.ANDREA|VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18

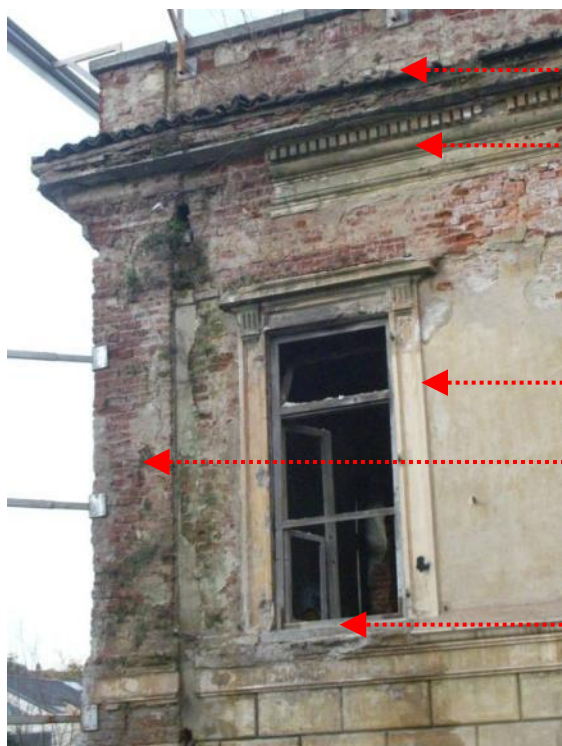

Tegole in cotto


Cornice modanata con motivo decorativo a dentelli

Cornice in intonaco

Lesena in muratura di laterizio

Davanzale in pietra

| P.01.02.a |

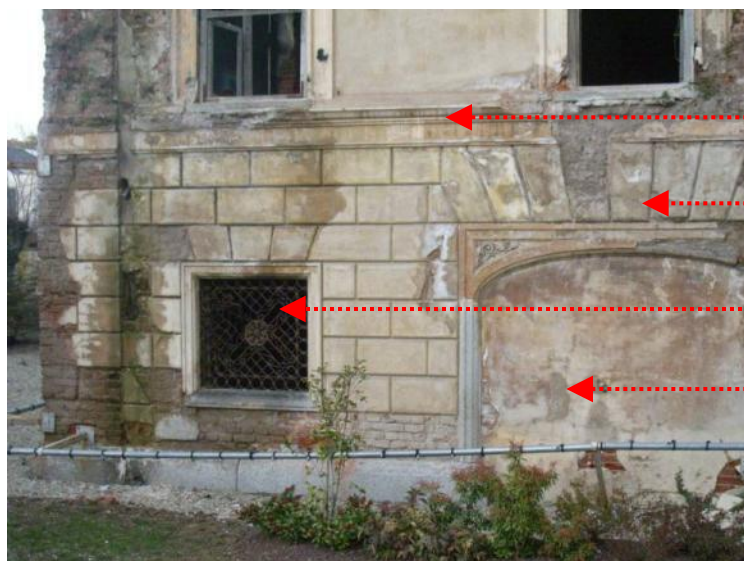


Cornice marcapiano modanata in intonaco


Rivestimento ad intonaco bugnato

Grata in ferro con motivi geometrici

Finestra tamponata con muratura intonacata

| P.01.02.d |

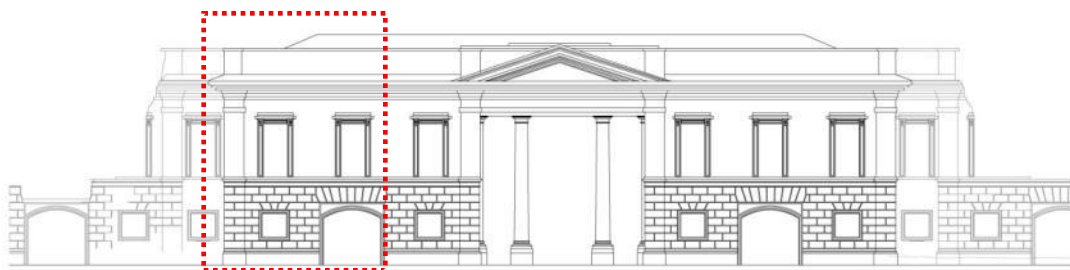

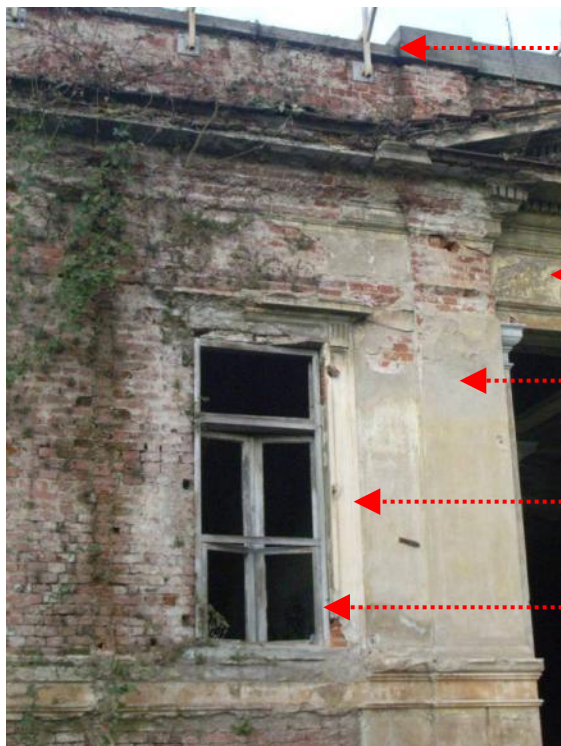

Copertina in pietra


Trabeazione intonacata

Lesena intonacata

Lacerto di cornice intonacata

Serramento in legno

| P.01.02.c |

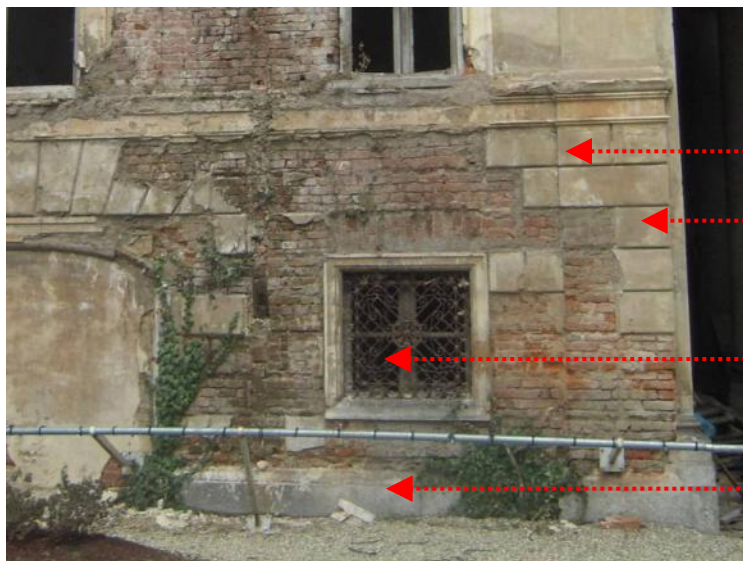

Rivestimento ad intonaco bugnato


Lesene in muratura con intonaco

Grata in ferro con motivi decorativi geometrici

Zoccolatura in pietra grigia

| P.01.02.i |




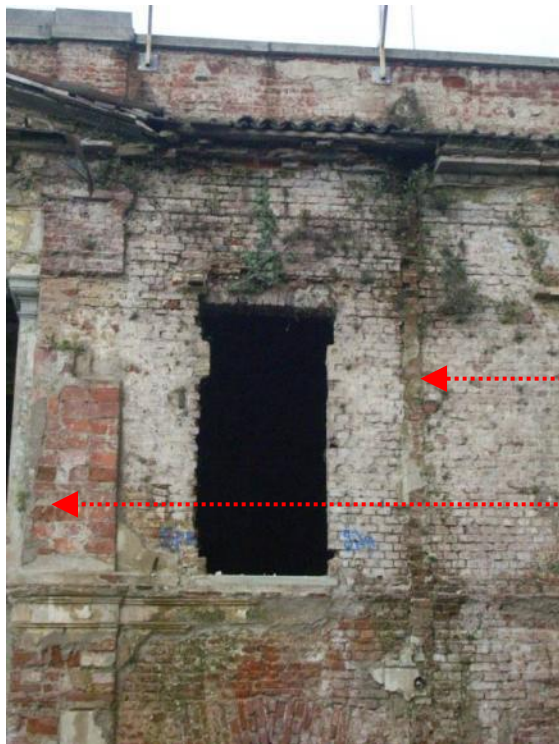

Muratura di tamponamento sede
pluviale

Lesena in muratura

| P.01.03.a |

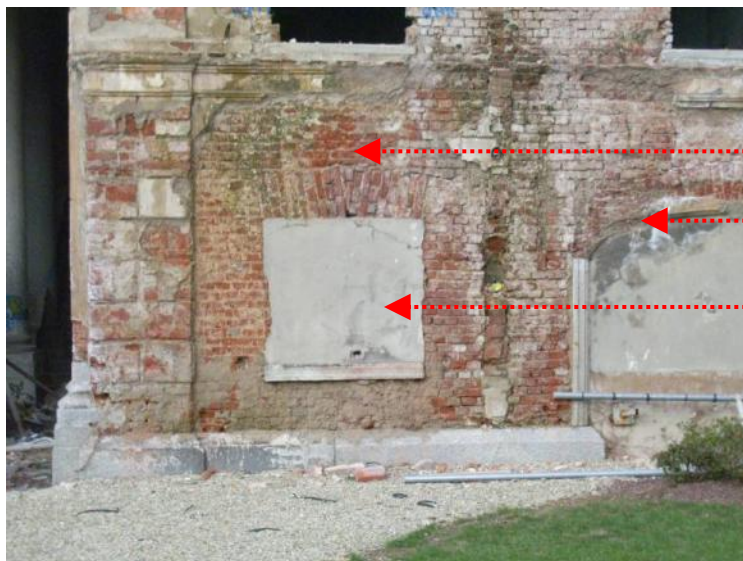

Muratura in laterizio

Lacerto di cornice intonacata

Finestra tamponata
con muratura intonacata

| P.01.03.c |






Cornice modanata con motivo decorativo a dentelli

Finitura ad intonaco liscio

Lacerto di intonaco bugnato

| P.01.03.g |

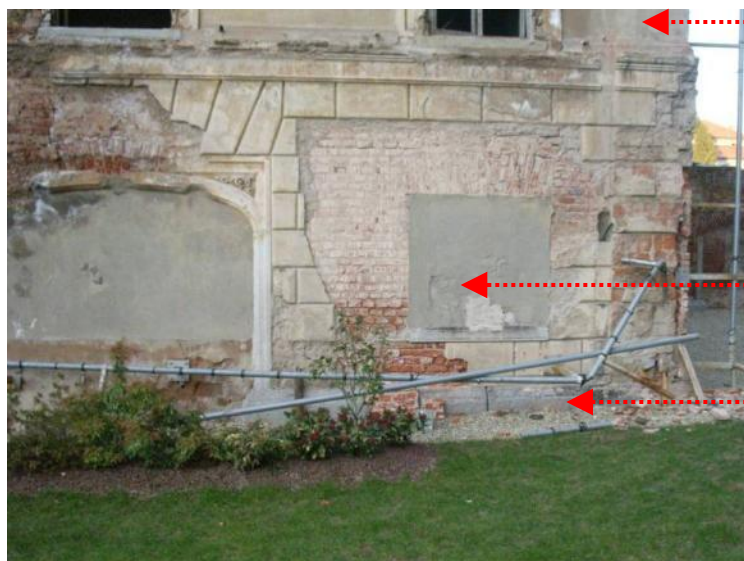


Lesene in muratura con intonaco

Finestra tamponata con muratura intonacata

Zoccolatura in pietra grigia

| P.01.03.d |

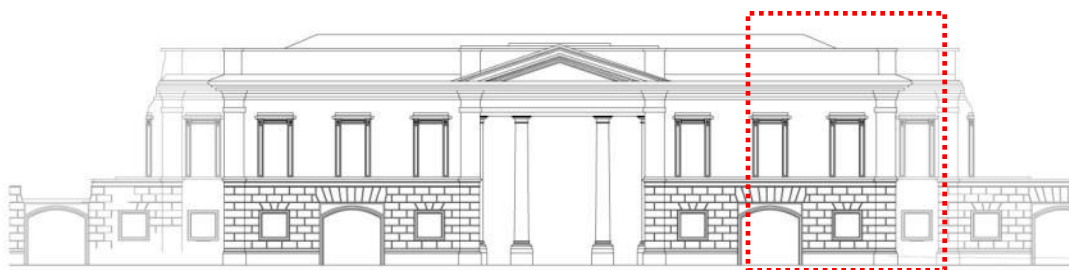

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.01

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S.ANDREA|VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Capitello in pietra grigia

Lesene in muratura intonacata

Rivestimento ad intonaco bugnato

| P.01.04.b |




Timpano intonacato

Atrio di ingresso a doppia altezza

Colonne in granito grigio

| P.01.04.c |

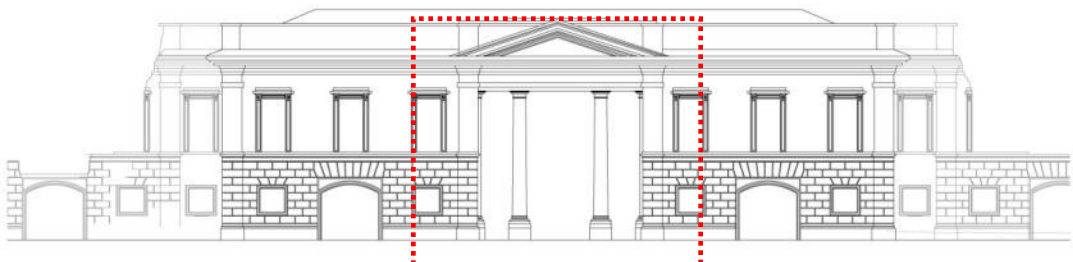

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.01



| P.02.00.00 |




Lacerto di cornice intonacata

Tamponature provvisorie in telo cerato

Muratura in laterizio

| P.02.01.00 |

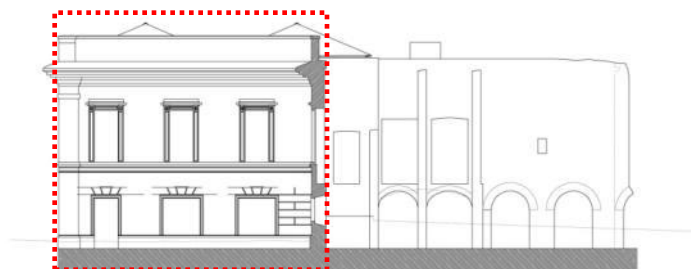

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.02

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S.ANDREA|VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Tegole in cotto

Lacerto di intonaco bugnato

Muratura di tamponamento sede pluviale

| P.02.00.07 |



Copertina in pietra

Cornice modanata con motivo decorativo a dentelli

Lacerto di cornici intonacate

Zoccolatura in pietra con muratura intonacata

| P.02.01.a |





Piattabanda in laterizio

Tracce di innesto murature di spina

| P.02.00.09 |



Muratura in laterizio

Tracce di intonaco

Apertura tamponata
con muratura in laterizio

Lacerto di arco in laterizio

| P.02.02.c |





Tracce di innesto solaio

Lacerto di intonacatura interna

Attacco muratura crociera

| P.02.02.00 |





Tracce di innesto solaio

Lacerti di superfici intonacate

Archi in muratura

| P.02.02.g |

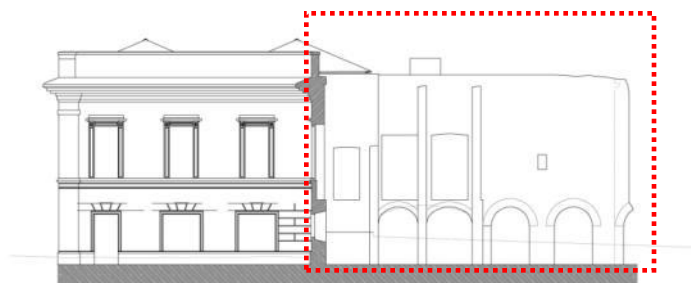

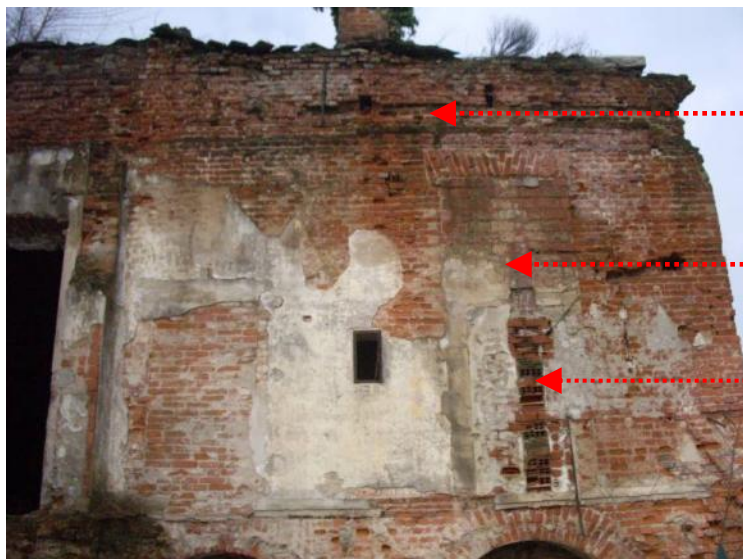


Tracce di innesto solaio

Tamponamento apertura in laterizio

Innesto di muratura in laterizio


| P.02.02.m |

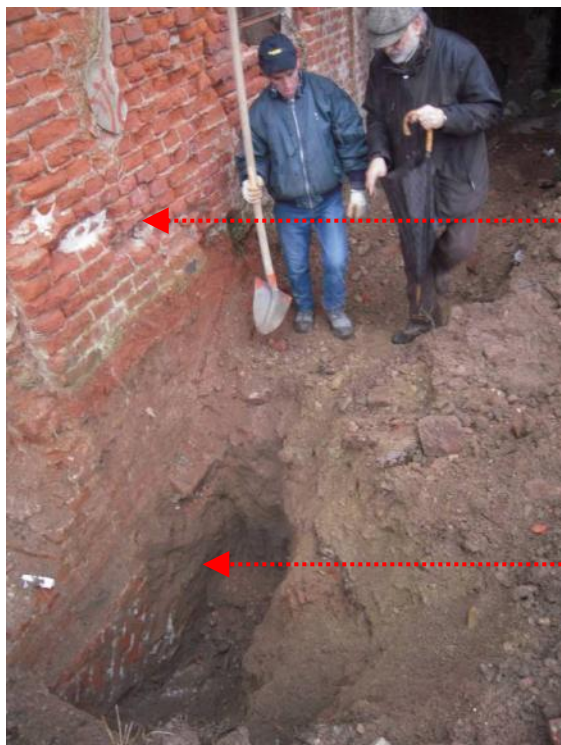

Muratura in laterizio

Fondazioni ad arco in laterizio

| P.02.02.n.b |

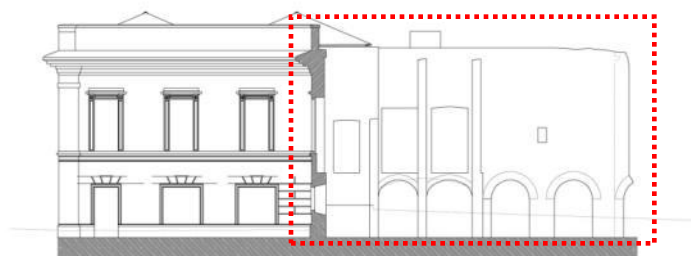



Copertina in pietra

Tracce di innesto solaio

Attacco muratura crociera preesistente

| P.02.02.n |



Attacco muratura crociera preesistente

Quota pavimentazione originale

| P.02.02.n.e |





Attacco muratura crociera preesistente


Muratura in laterizio

| P.03.00.00 |



Lacerti di cornice sottogronda
finita a guscia

| P.03.00.01 |

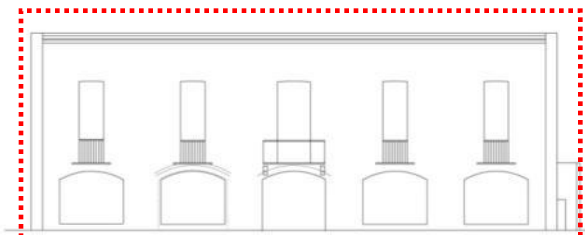

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.03


COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S.ANDREA|VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



| P.03.01.e |



| P.03.01.c |

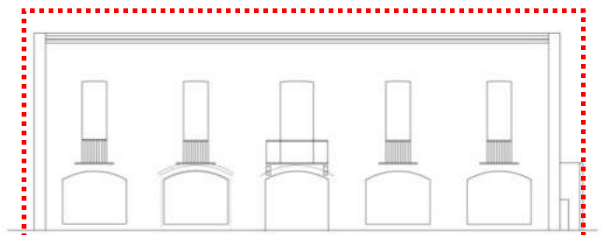

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.03



Lacerti di cornice sottogronda
finita a guscia


Muratura di tamponamento sede
pluviale

Lacerto di cornice intonacata

| P.03.01.e |



| P.03.00 |

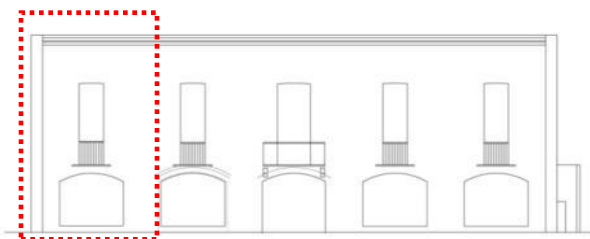



Piattabanda in laterizio

Serramento in legno

Soglia in pietra

| P.03.01.d |





Lacerto di cornice in intonaco

Parapetto in ferro

Soglia in pietra

| P.03.02.b.c |

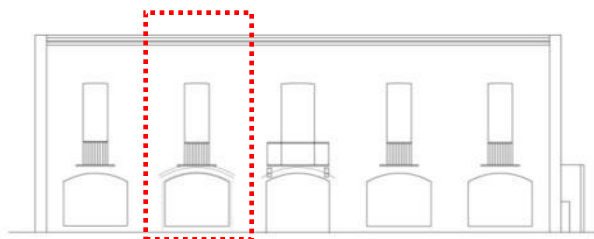

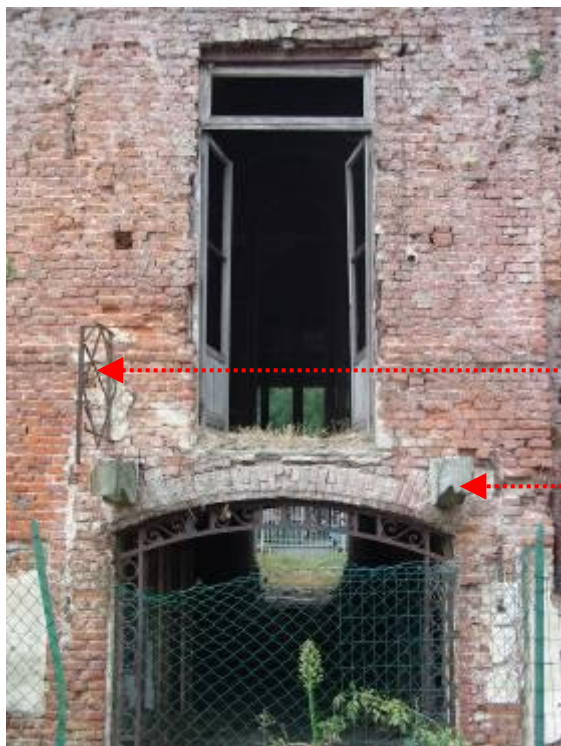

Lacerto di parapetto balcone in ferro

Mensola per supporto balcone in pietra


| P.03.02.b.d |



Serramento in ferro con motivi geometrici

Lacerto di zoccolatura in pietra

| P.03.02.b.b |

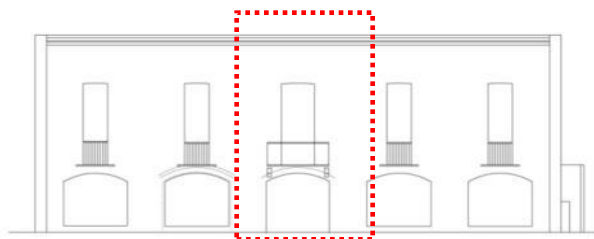



Lacerti di cornice sottogronda
finita a guscia

Attacco muratura crociera preesistente

Lacerto di cornice in intonaco

| P.03.03 |




Piattabanda ad arco in laterizio

Finestra tamponata
con muratura di laterizio

Traccia di struttura in laterizio di rampa
di scala

| P.03.03.d |

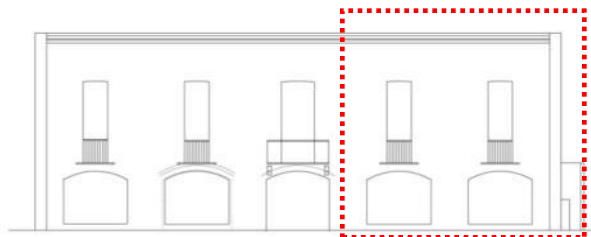




Attacco muratura crociera preesistente



Lacerto cornice in intonaco

| P.03.04.e |

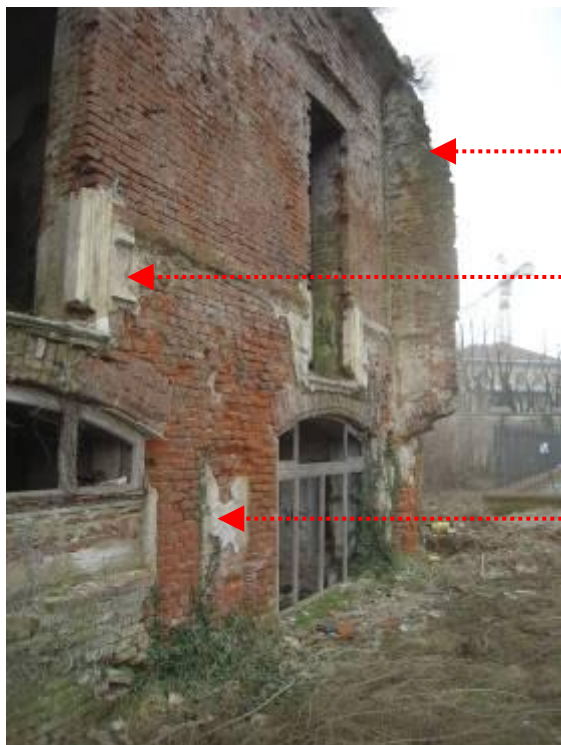

Attacco muratura crociera preesistente




Lacerto fascia marcapiano in intonaco



Lacerto di intonaco

| P.03.05.c |

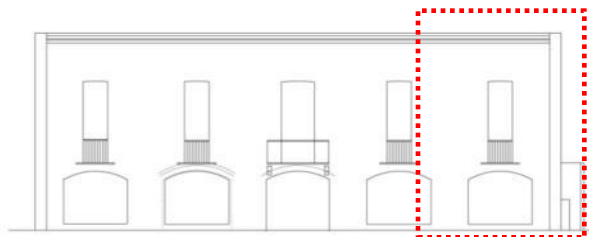



Lacerti di intonaco pareti interne

| P.04.00.00 |



Attacco di solaio preesistente

| P.04.00.01 |



ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.04

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S.ANDREA|VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18



Attacco solaio preesistente

Traccia di canna fumaria in laterizio

Attacco muratura crociera preesistente


| P.04.01.e |



Lacerto intonaco pareti interne

Lacerto di solaio con volta in laterizio

| P.04.01.f |

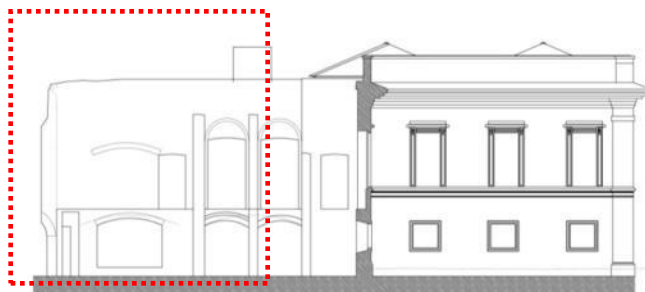



Lacerto di solaio a volta

Lacerto di serramento in legno

Attacco di preesistenti murature
in laterizio


| P.04.01.h |



Piattabanda in laterizio

Attacco di preesistenti murature
in laterizio

| P.04.01.i |

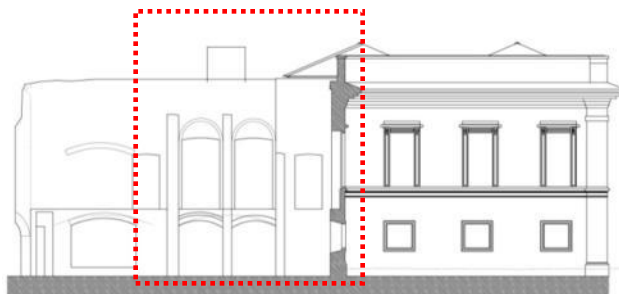



Lacerti di fastigio

Finestre tamponate in muratura


Muratura perimetrale su viale Garibaldi

| P.04.01.b |



Lacerto di intonaco liscio

| P.04.01.a |

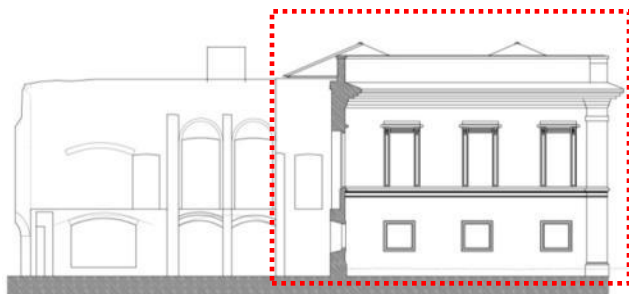

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.04

COMUNE DI VERCELLI | RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S.ANDREA | VARIANTE PROGETTO DEFINITIVO | FASE 01 EX PADIGLIONE 18




Copertina in pietra

Supporto cornice in laterizio

Lacerto di rivestimento bugnato ad intonaco

Finestre tamponate in muratura


| P.04.02.00 |

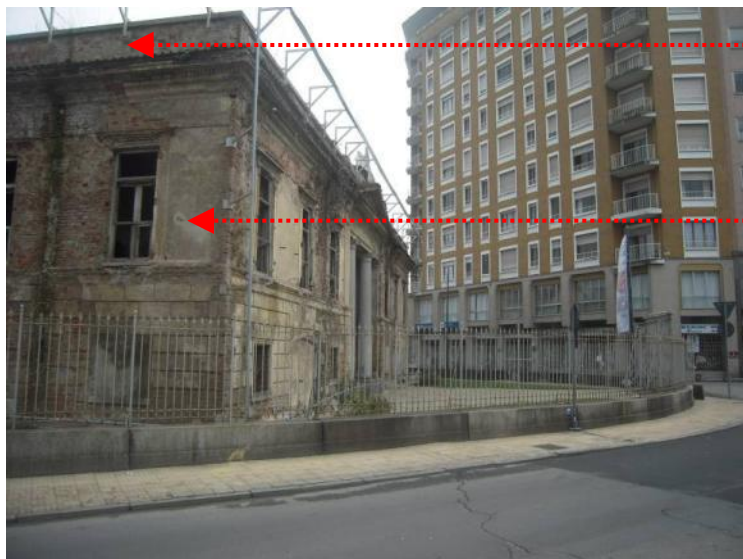

Fastigio in muratura intonacato


Lacerto di intonaco liscio

| P.04.02.d |

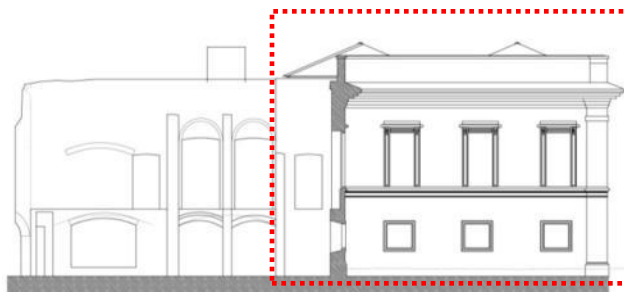

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | PROSPETTI PADIGLIONE EX 18 | P.04

COPERTURA

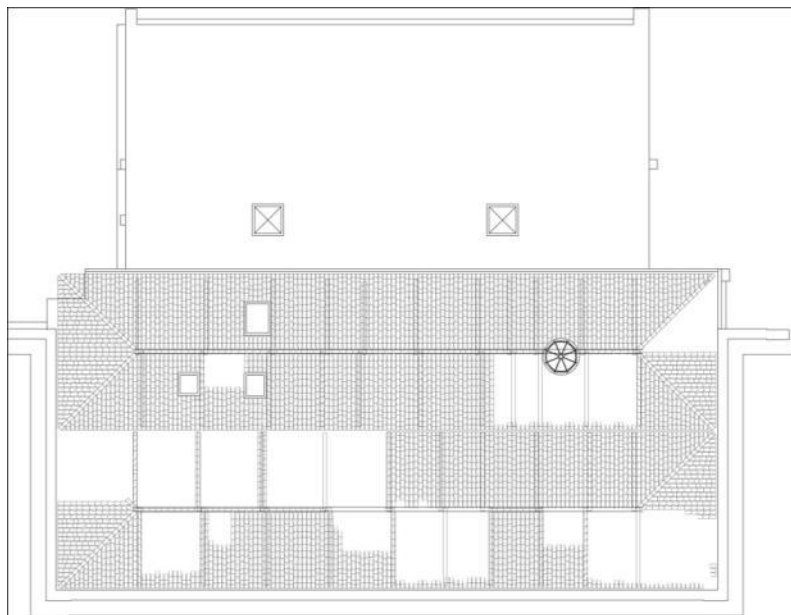



Parte di copertura con vegetazione spontanea

Lacerti di struttura in legno

Lacerti di copertura in tegole di cotto


| C.00 |



Copertina in pietra

Muriccioli di appoggio in laterizio

| C.01 |

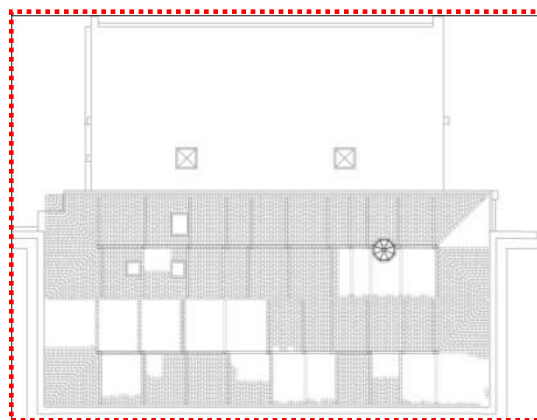

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | COPERTURA PADIGLIONE EX 18



Parte di copertura con vegetazione spontanea

Lucernario in muratura con lacerto di serramento in ferro

Lucernario in muratura con lacerto di serramento in ferro

| C.05 |



Vegetazione spontanea in copertura

Camino in laterizio

Lucernario in laterizio

| C.04 |



ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | COPERTURA PADIGLIONE EX 18



Gronda con copertura in tegole di cotto

Copertina in pietra


Rivestimento in intonaco liscio

| C.09 |



Camino in laterizio

| C.07 |

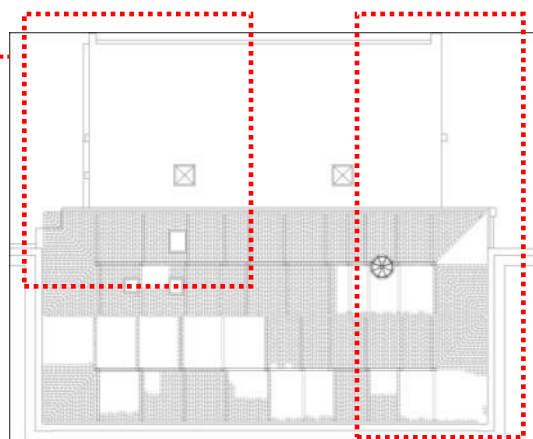

ARCHITETTONICO | STATO ATTUALE | COPERTURA PADIGLIONE EX 18